

- DE** Anleitung
- EN** Instructions for use
- FR** Mode d'emploi
- IT** Istruzioni per l'uso
- ES** Manual de instrucciones
- NL** Handleiding
- SE** Bruksanvisning
- PL** Instrukcja



POPPSTAR®



info@poppstar.eu



+49 6283 21570 27 (Mo-Fr 2 pm-5 pm)



www.poppstar.eu (Mo-Fr 8 am-5 pm)

DE	4 - 11
EN	12 - 19
FR	20 - 27
IT	28 - 35
ES	36 - 43
NL	44 - 51
SE	52 - 59
PL	60 - 67

Elektrisch höhenverstellbares Schreibtischgestell

Technische Daten

Höhenbereich	60,5 cm - 125,5 cm
Breitenbereich	100,7 cm - 180 cm
Hubgeschwindigkeit	32mm/s (ohne Last)
Max. Nutzlast	100 kg
Einschaltdauer	10% (max. 2 Min. AN, 18 Min. AUS)
Eigenschaften	Soft-Start/Stop-Mechanismus Justierbare Tischfüße 2 Speicherplätze für Höheneinstellung

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Aufbau und Nutzung des Schreibtischgestells sorgfältig durch.



Achtung: Quetschungen! Hände und Finger während Nutzung vom Gestell-Rahmen fernhalten.

Gefahr: Verletzungen/Stromschlag! Kinder vom Schreibtischgestell und den Steuerelementen fernhalten.

Gefahr: Stromschlag! Elektrische Bauteile von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.

Gefahr: Verletzungen! Niemals auf dem Schreibtischgestell sitzen oder stehen und niemals darunter sitzen oder liegen.

Vorsicht: Sachschäden! Keine Gegenstände, die mehr als 50 cm hoch sind, unter dem Gestell platzieren.

Gefahr: Stromschlag! Bauteile (Beine, Steuerbox und Bedienfeld) unter keinen Umständen öffnen.

Hinweis: Dieses Produkt ist für eine Einschaltdauer von 10% (2 Min. AN, 18 Min. AUS) ausgelegt.

Hinweis: Bei Stromausfall oder bei Ziehen des Netzsteckers kann es notwendig sein, das Gestell manuell zurückzusetzen (siehe dazu Schritt 11).

Haftungsausschluss

Dieses Schreibtischgestell ist mit elektrischen Motoren ausgestattet und daher nur für eine Nutzung in trockener Umgebung gedacht. Die Gestellhöhe ist verstellbar, um eine ergonomisch optimale Arbeitshaltung und regelmäßige
Haltungsänderungen zu ermöglichen. Jegliche andere Nutzungsarten liegen im eigenen Risiko des Anwenders.

Die Poppstar GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Garantieansprüche, Haftpflichtansprüche sowie Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung des Schreibtischgestells entstanden sind.

Kontakt

Poppstar GmbH
Heidelbergerstraße 49
74746 Höpfingen
Deutschland

E-Mail: info@popstar.eu


Tel: +49 (0)6283 21570-27 (Mo.- Fr. 14 - 17 Uhr)

Live-Chat: www.popstar.eu (Mo.- Fr. 8 - 17 Uhr)

Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung und Produktdokumentation vorbehalten.

Teileliste


Benötigte Werkzeuge

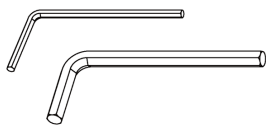

4 mm & 5 mm Sechskantschlüssel
(im Lieferumfang enthalten)



Kreuzschlitzschraubendreher und/
oder Akkuschrauber




Maßband


Bauteile



Beine



Füße




Mittelstreben-Enden



Mittelstreben



Seitenteile



Steuerbox




Bedienfeld



Netzkaabel



LC-Anschlusskaabel (109 cm)



Kabelkanal-Abdeckung



Kunststoff-Einstellmutter

Montagematerial



Holzschrauben M4 x 16
mm (für Bedienfeld)



Maschinenschrauben
M6 x 16 mm



Maschinenschrauben
M6 x 10 mm



Holzschrauben
M5 x 16 mm




Maschinenschrauben
M6 x 40 mm



Kabelklemmen

Gesamt-Teileliste

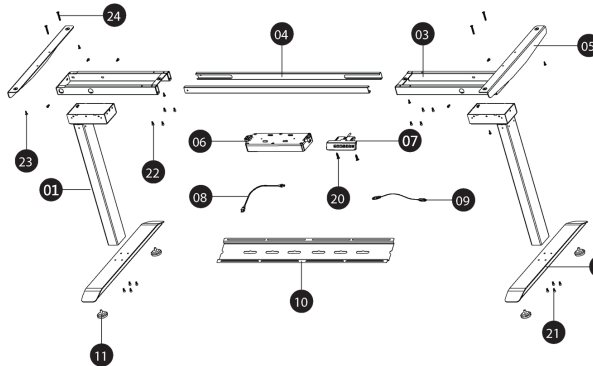


Nr. Bezeichnung	Menge
1. Beine	2
2. Füße	2
3. Mittelstreben-Enden	2
4. Mittelstreben	2
5. Seitenteile	2
6. Steuerbox	1
7. Bedienfeld	1
8. Netzkaabel	1
9. LC-Anschlusskaabel	2
10. Kabelkanal-Abdeckung	1
11. Kunststoff-Einstellmutter	4
20. Holzschrauben für Bedienfeld M4 x 16 mm	2
21. Maschinenschrauben M6 x 16 mm	8
22. Maschinenschrauben M6 x 10 mm	20
23. Holzschrauben M5 x 16 mm	6
24. Maschinenschrauben M6 x 40 mm	4
25. Kabelklemmen	6

Montageanleitung

1.

Alle Bauteile auf einer Fläche auslegen und prüfen, dass alle aufgelisteten Teile und Werkzeuge vorhanden sind.

Mittelstreben-Enden (P3) vollständig auseinanderziehen. Darin befinden sich die beiden Mittelstreben (P4).

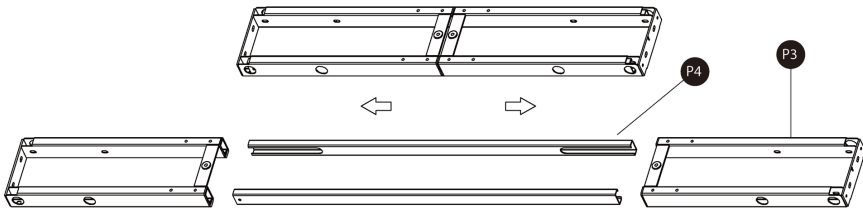


2.

Eines der Mittelstreben-Enden (P3) auf einer Seite hinlegen.

Eines der Beine (P1) in das Mittelstreben-Ende (P3) legen. Dabei darauf achten, dass die kleine Querstrebe (siehe Pfeilmarkierung) in Relation zum Bein nach oben zeigt.

Vier Maschinenschrauben M6 x 10 mm (P22) in die Löcher des Mittelstreben-Endes stecken und mit dem Sechskantschlüssel locker anschrauben (nur wenige Umdrehungen).

Schritt 2 mit dem zweiten Bein (P1) und Mittelstreben-Ende (P3) wiederholen.

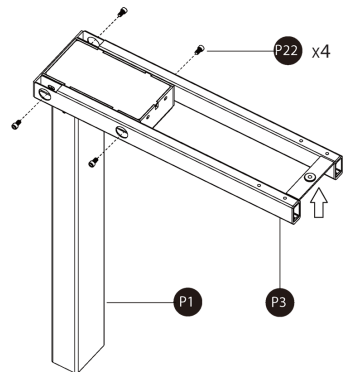


3.

Einen der beiden Teileverbände aus Schritt 2 wie abgebildet aufstellen. Zwei Maschinenschrauben M6 x 40 mm (P24) durch die Löcher eines Seitenteils (P5) und danach in das Mittelstreben-Ende/Bein stecken. Mit dem Sechskantschlüssel locker anschrauben. Schritt 3 mit dem zweiten Seitenteil (P5) und dem zweiten Teileverbund wiederholen.

i

Bei Schwierigkeiten beim Einstecken der Schrauben aus Schritt 2 oder 3 kann es sein, dass Schrauben zuvor zu fest angezogen wurden. Lockern Sie diese wieder etwas. Danach bei beiden fertigen Teileverbänden alle Schrauben nachziehen.

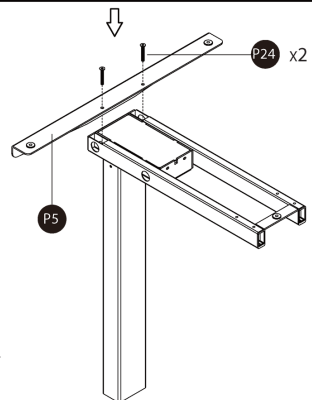


Montageanleitung

4.

Beide Mittelstreben (P4) in die Mittelstreben-Enden (P3) einlegen und den Gestell-Rahmen zusammenschieben.


Tischplatte unter dem Gestell platzieren. Das Gestell ausrichten und in die gewünschte Breite einstellen.

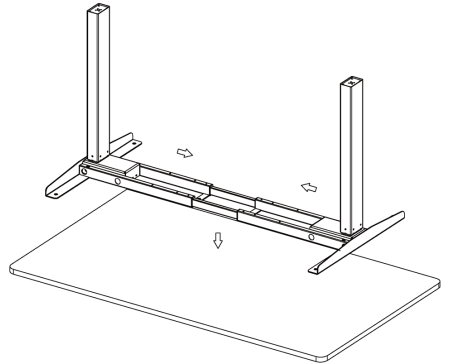

5.


Nochmals kontrollieren, dass das Gestell mittig und nicht schief auf der Tischplatte liegt.

Tischplatte mithilfe von 6 Holzschrauben M5 x 16 mm (P23) am Gestell festschrauben.

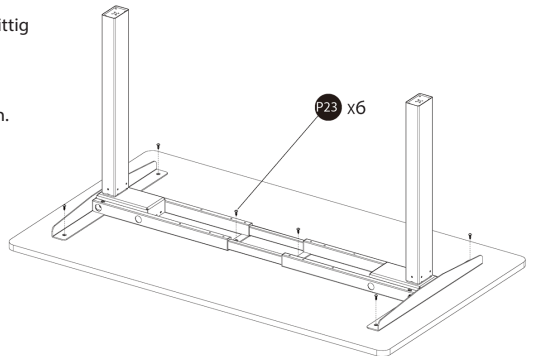

6.

Bedienfeld (P7) an gewünschter Stelle an der Tischplatte mit den beiden Holzschrauben M4 x 16 mm (P20) festschrauben.

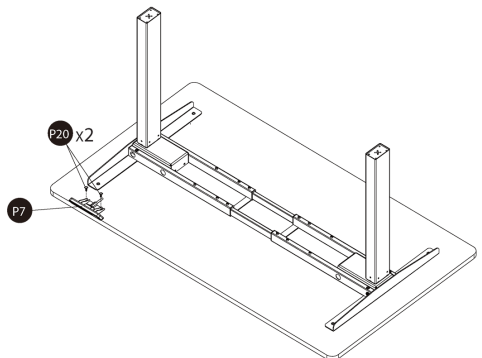



Montageanleitung

7.

Beine (P1) und Steuerbox (P6) mithilfe der LC-Anschlusskabel (P9) miteinander verbinden (siehe Abbildung unten).

Anschlusskabel des Bedienfeldes (P7) an die Steuerbox (P6) anschließen


Netzkabel (P8) an die Steuerbox (P6) anschließen.

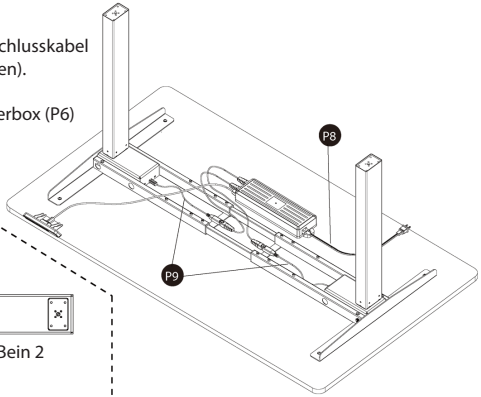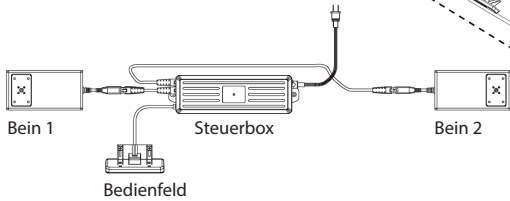

8.

Die Steuerbox (P6) mittig zwischen den Mittelstreben / Mittelstreben-Enden einsetzen.


Die Kabelkanal-Abdeckung (P10) mit 8 bzw. 12 Maschinenschrauben M6 x 10 mm (P22) an den Mittelstreben / Mittelstreben-Enden festschrauben. (Schraubenmenge abhängig von der eingestellten Gestellbreite.)

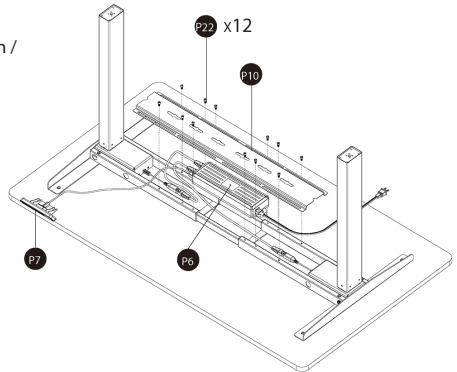

9.

Die FüÙe (P2) mit jeweils 4 Maschinenschrauben M6 x 16 mm (P21) an den Beinen (P1) festschrauben.


Jeweils zwei Kunststoff-Einstellmutter (P11) an der Unterseite der FüÙe anbringen

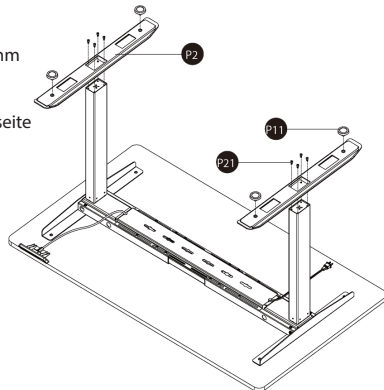

Montageanleitung

10.

Das fertig zusammengebaute Schreibtischgestell umdrehen und auf seine Füße stellen – fertig!

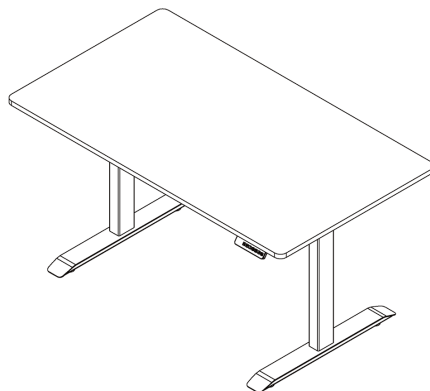

11.

Netzkabel (P8) an eine Stromquelle (110-240V) anschließen.



Vorsicht: Sachschäden! Gegenstände, die Hindernisse für das Schreibtischgestell darstellen könnten, entfernen. Schreibtischgestell so platzieren, dass es mit keiner Wand in Berührung kommt. Alle Kabel auf ausreichende Länge überprüfen.

Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch muss das Schreibtischgestell zurückgesetzt werden:

Die -Taste auf dem Bedienfeld (P7) gedrückt halten, bis das Gestell ganz nach unten gefahren ist.

Die -Taste nochmals gedrückt halten, bis auf dem Display die Anzeige „RES“ erscheint. Die -Taste loslassen und nochmals drücken, bis das Gestell sich nochmals weiter senkt, sich leicht wieder hebt und dann stoppt. Die -Taste wieder loslassen, fertig.

Achtung Verletzungsgefahr! Wenn eine Sitz-/Stehhöhe eingespeichert wurde und die entsprechende Taste des Speicherplatzes gedrückt wird, fährt das Gestell ohne Verzögerung auf die gespeicherte Höhe.

12.

Weitere Funktionen und Fehlerbehebung: siehe Anleitung Bedienfeld.

Anleitung Bedienfeld



Reset-Funktion

Beim ersten Einschalten sowie bei Fehlermeldungen **E 10**, **E20** oder **E60**: **S**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis **rES** auf dem Display erscheint. Die Beinposition wird auf die niedrigste Höhe zurückgesetzt.

Höheneinstellung



drücken, um die Tischhöhe zu erhöhen oder zu senken.

Tischhöhe speichern



S und danach oder drücken, um die aktuelle Tischhöhe als Standard-Sitzhöhe oder -Standhöhe zu speichern.

Menü

Die **S**-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, bis **S--** auf dem Display aufleuchtet. **S** erneut drücken, um zum Menü zu gelangen.

Mit den Pfeiltasten durch die Menüpunkte navigieren, **S** drücken zum Auswählen eines Punktes:

Un Maßeinheit	Höhenanzeige: S in cm, I in Zoll
br Helligkeit	L geringe, N normale oder H hohe Displayhelligkeit
bEE Beep-Ton	OFF / On zum Aus- und Einschalten
CF Kollisionserkennung	OFF , 3 Sensibilitätsstufen (L leicht, N normal, H schwer)* * L (leicht) erkennt auch geringe Erschütterungen, d.h. L = hohe Sensibilität, H = geringe Sensibilität
SH Höhe einstellen	nach Reset: 0 Höhengrenzen H Höhe / L Tiefe einstellbar
Sn Seriennummer	erscheint in Laufschrift im Display
St Sitzzeit-Erinnerung	0.5H ~ 9.5H einstellbar, 0.0H (Aus)
dE Demomodus	(gesperrt)

Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Hot Überhitzung	Gestell abkühlen lassen (20 Min.)
E02 Kollision / Erschütterung	Auslöser der Kollision, Erschütterung oder Neigung entfernen beliebige Taste drücken Reset durchführen
E 10 Motorfehler	Kabel und Anschlüsse überprüfen Aus-/Anschalten Reset durchführen
E20 Überlastung	Schwere Gegenstände vom Schreibtisch entfernen Aus-/Anschalten Reset durchführen
E31 Spannung zu niedrig	Aus-/Anschalten Reset durchführen
E32 Spannung zu hoch	Aus-/Anschalten Reset durchführen
E60 Synchronisierungsfehler	Kabel und Anschlüsse beider Motoren überprüfen Aus-/Anschalten Reset durchführen

Hinweis: Wenn die Fehlermeldung auch nach dem Resetten nicht verschwindet, kontaktieren Sie den Verkäufer.

Hinweis: Wenn der Höhenunterschied zwischen den Beinen mehr als 4 cm beträgt, unterbrechen Sie den Reset-Vorgang und kontaktieren Sie den Verkäufer.

Anleitung Sitzzeit-Erinnerungsfunktion

Werkseinstellung

Die Sitzzeit-Erinnerungsfunktion des Bedienfeldes ist standardmäßig deaktiviert.

Beim erstmaligen Anzeigen der Einstellungen zur Erinnerungsfunktion wird „2,0h“ als Erinnerungszeit angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Erinnerungsfunktion

- 1) Die **S**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis auf dem Display die Anzeige **S-** aufleuchtet.
- 2) Nochmals **S** drücken. Nun erscheint das Menü (beginnend mit dem Menüpunkt **Un**).
- 3) Die **A**-Taste mehrmals drücken, bis die Anzeige **S-** erscheint.
- 4) Die **S**-Taste einmal drücken, um zur Einstellung der Sitzzeit-Erinnerung zu gelangen. Das Display zeigt nun die zuletzt eingestellte Erinnerungszeit an (Einheit: Stunden).
- 5) Zum Einstellen des Zeitintervalls die Tasten **▲** **▼** drücken (Einstellung in 1/2 Stunde-Schritten, mögliche Einstellung 0,0 bis 9,5 Stunden).
- 6) Nochmals die **S**-Taste drücken, um die gewählten Einstellungen zu speichern und die Erinnerung zu aktivieren.
- 7) Durch die Einstellung „0,0h“ und Speichern wird die Erinnerungsfunktion deaktiviert.

Erläuterung

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, bleibt die zuletzt gespeicherte Erinnerungszeit auch nach dem Ausschalten oder dem Entfernen vom Stromnetz weiter gespeichert.

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, wird der Erinnerungsalarm nach Ablauf der eingestellten Zeit ausgelöst, egal auf welcher Höhe sich das Gestell gerade befindet.

Nach Auslösen des Erinnerungsalarms ertönt dieser alle zwei Minuten (jeweils 9 Piepstöne 3-mal hintereinander).

Wenn das Display im Energiesparmodus ist, leuchtet bei aktivierter Erinnerungsfunktion die dritte Dezimalstelle des Displays auf. Ist die Erinnerungsfunktion nicht aktiviert, so leuchtet auch die dritte Dezimalstelle nicht.

Wird die Tischhöhe verändert, bevor der Alarm zum dritten Mal ertönt ist, so beginnt die Messung des Zeitintervalls von vorne.

Bleibt die Tischhöhe nach dreimaligem Ertönen des Erinnerungsalarms weiterhin unverändert, wird die Erinnerungsfunktion automatisch deaktiviert.

Electric height-adjustable desk

Specifications

Height range	23.62 – 49.21 inches
Base width	39.75 – 68.9 inches
Elevating speed	1.26"/s (no load)
Weight capacity	220 lbs.
Duty cycle	10% (max. 2 Min. ON, 18 Min. OFF)
Characteristics	Soft-Start/Stop Adjustable levelling studs 2 memory pre-sets

Safety information

Please read this manual carefully before assembling and using the height-adjustable desk.



Caution: Risk of contusion! Keep hands and fingers away from the frame while it is moving.

Danger: Risk of injury/electric shock! Keep children away from electric height-adjustable desks, control units and handsets.

Danger: Risk of electric shock! Keep electrical components away from liquids.

Danger: Risk of injury! Do not sit or stand on the desk frame and do not crawl or lie under it.

Caution: Property damage! Do not place any objects taller than 20 inches underneath the desk.

Danger: Risk of electric shock! Do not open any of the components (legs, control box, control panel).

Note: This product is designed for a duty cycle of 10% (2 min. ON, 18 min. OFF).

Note: In the event of a power outage or if the power cord is plugged in, a manual reset may be necessary (see step 11).

Disclaimer

This height-adjustable desk has electric motors and is designed for use in dry environments only. The desk height is adjustable so it can be positioned at the most suitable height. This helps you work ergonomically and can prevent backaches and other ailments caused by insufficient exercise.

Any other use is at the user's own risk.

Poppstar GmbH is not liable for damage to persons or property caused by improper installation, operation, or maintenance of the electric height-adjustable desk.

Contact


Poppstar GmbH
Heidelberger Str. 49
D-74746 Höpfigen

E-Mail: info@poppstar.eu
www.poppstar.eu (Chat service: Mo-Fri 8am - 5pm)
Tel.: +49 6283 2157027 (Mo-Fri 2pm - 5pm)

Misprints and changes to product, packaging and product documentation reserved.

Part list

Required tools

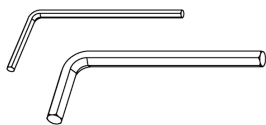

4 mm & 5 mm Allen wrench
(included)



Phillips head screwdriver and/
or power drill




Tape measure


Components



x2
P1
legs

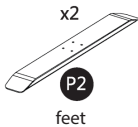

x2
P2
feet




x2
P3
crossbar ends



x2
P4
centre rails



x2
P5
side brackets



x1
P6
control box




x1
P7
control panel



x1
P8
mains cable



x2
P9
LC cable (109 cm)



x1
P10
trunking cover



x4
P11
plastic adjusting nuts

Hardware



x2
P20
wood screws M4 x 16
mm (for control panel)



x8
P21
machine screws
M6 x 16 mm



x20
P22
machine screws
M6 x 10 mm



x6
P23
wood screws
M5 x 16 mm




x4
P24
machine screws
M6 x 40 mm



x6
P25
cable clips

Full parts list

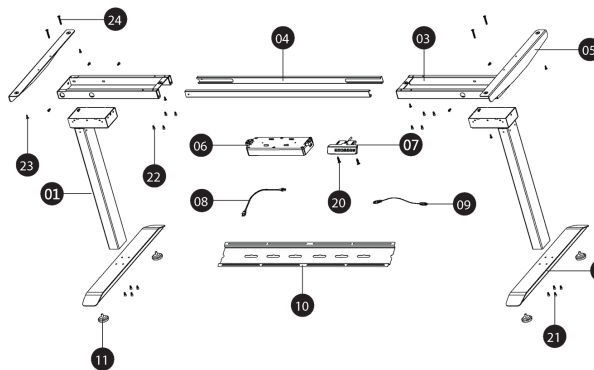


No.	Description	Quantity
1.	legs	2
2.	feet	2
3.	crossbar ends	2
4.	centre rails	2
5.	side brackets	2
6.	control box	1
7.	control panel	1
8.	mains cable	1
9.	LC cable	2
10.	trunking cover	1
11.	plastic adjusting nuts	4
20.	wood screws - control panel M4 x 16 mm	2
21.	machine screws M6 x 16 mm	8
22.	machine screws M6 x 10 mm	20
23.	wood screws M5 x 16 mm	6
24.	machine screws M6 x 40 mm	4
25.	cable clips	6

Assembly instructions

1.

Lay out all components and hardware to ensure that you have all the components and hardware listed on the parts page.

Fully separate the Crossbar Ends (P3). You will find the Crossbar Centre Rails (P4) inside.

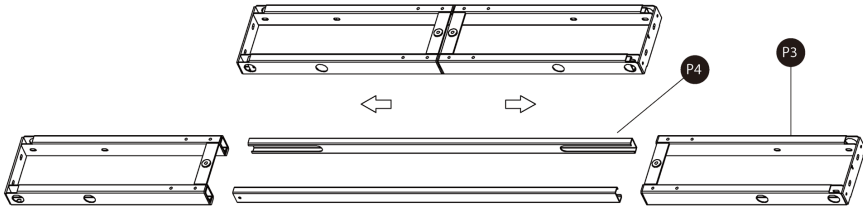


2.

Position one of the Crossbar Ends (P3) on its side. Place one of the Legs (P1) into the Crossbar End (P3) ensuring that the bar (arrow) is on "top" in relation to the Leg (P1).

Using the supplied Allen Wrench, insert four M6x10 Machine Screws (P22) through the holes in each Crossbar End (P3) going into the Leg (P1) and rotate each screw just a few turns.


Then connect the other Leg (P1) with the other Crossbar End (P3) in the same way.

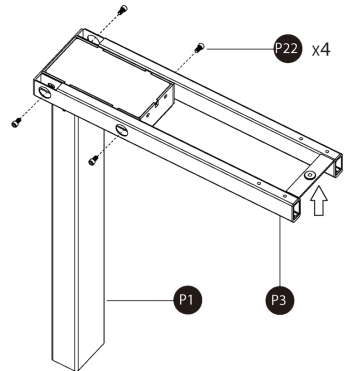

3.

Prop up one of the assemblies from Step 2, as shown. Insert two M6x40 Machine Screws (P24) through the two holes of the Side Bracket (P5) going into the Crossbar End/Leg assembly. Using the Allen Wrench, rotate each screw just a few turns. Repeat Step 3 with the other assemblies.

i If you are having problems inserting any of the screws from Step 2 or 3, it is because some of the installed screws are too tight. After assembling all parts, screw them together tightly.

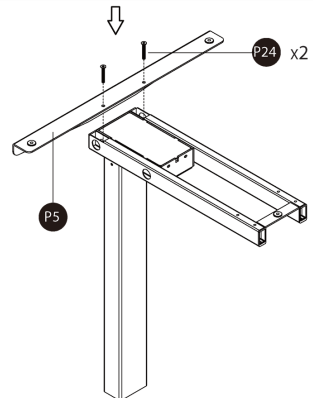


Assembly instructions

4.

Slide the two Crossbar Centre Rails (P4) into the two Crossbar Ends (P3).


Place the table under the accessories and place it in the correct position.

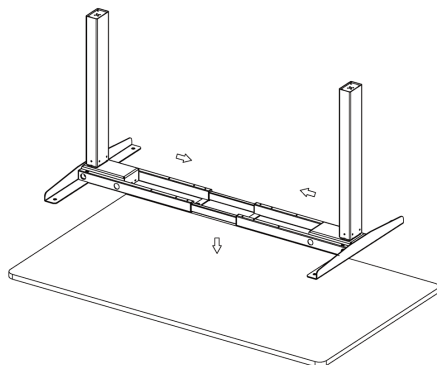

5.


Make sure the desk frame is positioned in the centre of and aligned with the tabletop.

Attach the tabletop with the desk frame with six M5 x 16 Wood Screws (P23) and tighten the screws.

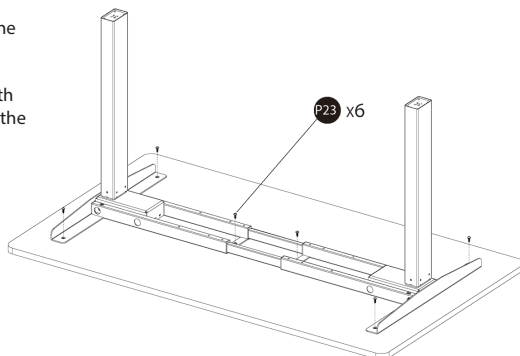

6.



Attach the control panel (P7) at the desired position under the tabletop using two M4 x 16 mm (P20) wood screws.

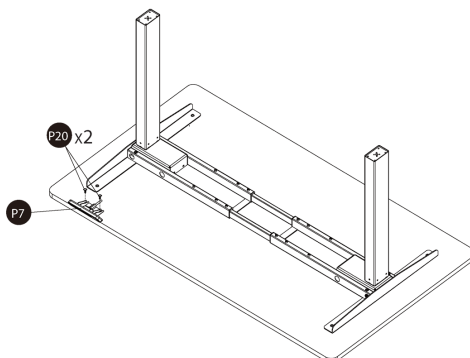

Assembly instructions

7.


Connect the legs (P1) with the control box (P6) using the LC cable (P9) (see picture below).
Connect the wire of the control panel (P7) with the control box (P6).
Then plug the mains cable (P8) into the control box (P6).

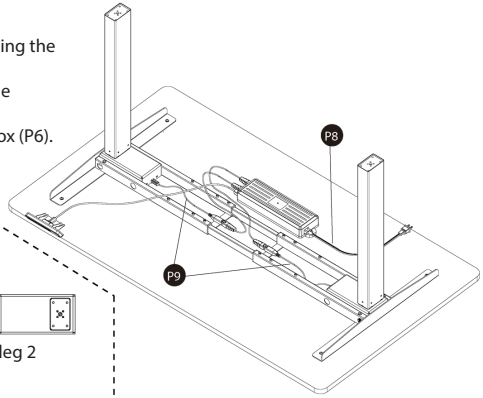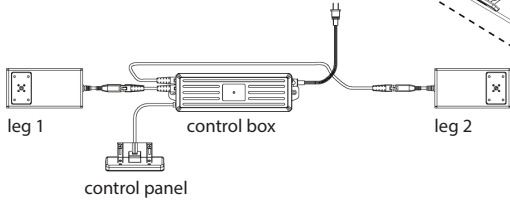

8.

Insert the control box (P6) in the middle between the two centre rail/crossbar end assemblies.


Attach the trunking cover (P10) to the centre rails/crossbar ends assemblies with 8 or 12 M6 x 10 mm (P22) machine screws. (The number of screws depends on the adjusted frame width.)

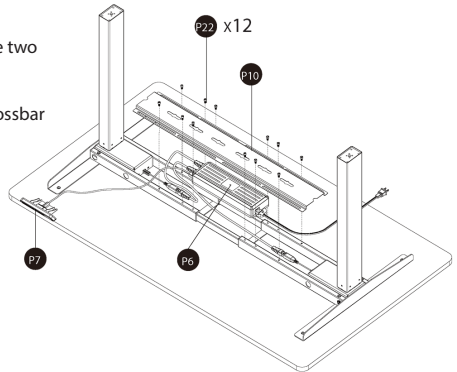

9.

Attach the feet (P2) to the legs using 4 machine screws M6 x 16 mm (P21) each. Tighten the screws.


Connect two adjusting nuts (P11) to the bottom side of each foot.

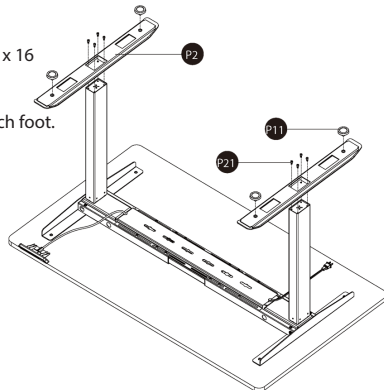

Assembly instructions

10.

Turn the assembled desk right-side up - done!

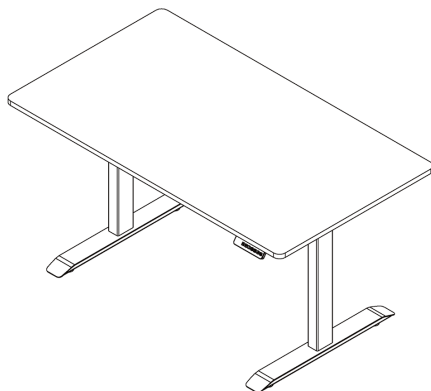

11.





Plug the mains cable (P8) into a 110-240V outlet.



Caution: Property damage! Make sure no obstacles are in the desk's path. Make sure the desk top is not touching any walls. Make sure all cords are long enough to accommodate the change in height.

Caution: Property damage! Make sure no obstacles are in the desk's path. Make sure the desktop is not touching any walls. Make sure all cords are long enough to accommodate the change in height.

Note: Before use, the desk frame needs to be reset manually:

Press and hold the  button on the control panel (P7) until the desk reaches its lowest height. Press and hold the  button again until the display reads „RES“. Release the  button and press it again until the desk lowers a little bit more, slightly rises and stops. Release the  button. The desk is now ready to use.

Risk of injury! Once a pre-set button is pushed, the desk will move to the programmed height without delay.

12.

Further functions and troubleshooting: see control panel instructions.

Control Panel Instructions



Reset

When powering on for the 1st time, or if the display shows **E 10 E20** or **E60** hold **S** for 3 seconds until **rES** shows on the screen. The desk will reset both legs to the lowest position.

Lifting

Press to raise and lower the desk

Memory

Press **S** and then press and to save the current height to memory

Setup Mode

Press **S** for 3 seconds until **S--** flashes on the display. Press **S** again to enter setup mode.

Use to scroll through the setup options, pressing **S** to select one of the following modes:

Un Units	S Displays height in cm n displays height in inches
br Brightness	L Low, n Normal or H High screen brightness
bEE Beep	OFF or On
CF Collision Force	OFF L Light, n Normal or H Heavy collision force detection* * L (light) detects even light collisions, i.e. L = high detection sensitivity, H = low detection sensitivity
SH Set Height	0 Original height after RESET / Program H High & L Low height limits
Sn Serial Number	Scrolls in display window
St Timer	0.5H ~ 9.5H Optional time, 0.0H Off
dE Demo	(Mode disabled)

Error Codes

Hot Overheat Alert	Let unit cool down for 20 minutes
E02 Collision / Tilt	Eliminate cause of collision, tilt or vibration / Press any key to clear / RESET
E 10 Motor Error	Check all cables and connections / Power OFF/ON / RESET
E20 Overload	Remove heavy objects from desktop / Power OFF/ON / RESET
E31 Low Voltage	Power OFF/ON, RESET
E32 High Voltage	Power OFF/ON, RESET
E60 Sync Error	Check all cables and connections for both motors / Power OFF/ON / RESET

Note: If the error code persists after the RESET procedure, please contact the seller.

Note: If the height difference between the legs exceeds 1.5 inches, stop the RESET procedure and contact the seller.

Sedentary reminder instructions

Factory setting

When the controller leaves the factory, the sedentary reminder is turned off by default.
On entering the sedentary reminder time setting for the first time, the default value is pre-set to „2.0h“.

Activating/deactivating the sedentary reminder

- 1) Press and hold the **S** key for 3 seconds until **S--** appears on the control panel display.
- 2) Press the **S** key again to enter the setting mode: the first menu element **U** will appear on the display.
- 3) Press **A** continuously to page down to **S**.
- 4) Press the **S** key once more to enter the sedentary reminder setting. The control panel displays the last set sedentary reminder duration (in hours).
- 5) Press the **A** **✓** keys to set the sedentary reminder duration. (Adjustable in 0.5-hour-steps, interval range 0.0h-9.5h).
- 6) Press the **S** key to save the set reminder duration. The alarm is now active.
- 7) Turn off the sedentary reminder by selecting 0.0h.

Characteristics

If the sedentary reminder is active, the last set time interval gets memorised by default (even if the desk frame is temporarily turned off).

The sedentary reminder alarm is triggered whenever the desk frame stops at any height and does not move again within the set time interval.

Once the sedentary reminder is triggered, it makes a sound every 2 minutes (9 beeps continuously for a total of three times).

If the sedentary reminder is activated, the third decimal point lights up when the display is in sleep/stand-by mode. There is no prompt when the sedentary reminder function is turned off.

If the desk height changes within the set time interval (i. e. before the third alarm sounds), the timer starts counting from zero again.

If the desk height remains unchanged after three reminders, the sedentary reminder is turned off automatically.

Bureau réglable électriquement en hauteur

Caractéristiques techniques

Gamme de hauteur	60,5 cm - 125,5 cm
Gamme de largeur	100,7 cm - 180 cm
Vitesse d'élévation	32mm/s (Sans Charge)
Charge utile max.	100 kg
Cycle de travail	10% (max. 2 Min. Allumé, 18 Min. Éteint)
Caractéristiques	Mécanisme de démarrage/arrêt progressif Pieds de table réglables 2 positions mémo pour le réglage de la hauteur

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'assembler et d'utiliser le bureau.



Attention: écrasement ! Tenez les mains et les doigts éloignés du cadre pendant l'utilisation.

Danger: Blessures/électrocution ! Tenez les enfants éloignés du cadre et des commandes du bureau.

Danger: choc électrique ! Tenez les composants électriques à l'écart de l'eau et d'autres liquides.

Danger: Blessures ! Ne vous asseyez ou ne vous tenez pas debout sur le bureau et ne vous asseyez ou ne vous allongez jamais en dessous.

Attention: Dommages matériels ! Ne placez aucun objet de plus de 50 cm de hauteur sous le bureau.

Danger: choc électrique ! N'ouvrez en aucun cas les composants (pieds, boîtier de commande et panneau de contrôle).

Remarque: Ce produit est conçu pour un cycle d'utilisation de 10 % (2 min ON, 18 min OFF).

Remarque: En cas de panne de courant ou si la fiche secteur est débranchée, il peut être nécessaire de réinitialiser le cadre manuellement (voir l'étape 11).

Clause de non-responsabilité

Ce bureau est équipé de moteurs électriques et est donc destiné à être utilisé uniquement dans des environnements secs. La hauteur du bureau est réglable pour permettre une posture de travail ergonomiquement optimale et des changements de posture réguliers. Toute autre utilisation est aux risques et périls de l'utilisateur.

Poppstar GmbH n'assume aucune responsabilité pour les demandes de garantie, les demandes en responsabilité, ou les dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise installation, utilisation ou maintenance du bureau.

Contact

Poppstar GmbH
Heidelbergerstraße 49
74746 Höpfingen
Allemagne

E-Mail: info@poppstar.eu


Tel: +49 (0)6283 21570-27 (Lun.- Ven. 14:00 – 17:00)

Live-Chat: www.poppstar.eu (Lun.- Ven. 8:00 – 17:00)

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications de l'appareil, de l'emballage et de la documentation du produit.

Liste des pièces


Outils nécessaires

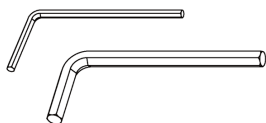

Clé hexagonale de 4 mm et 5 mm (inclusive)




Tournevis Phillips et/ ou tournevis électrique sans fil




Ruban à mesurer


Composants



Jambes



Pieds

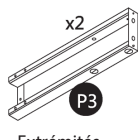


Extrémités de l'entretoise centrale



Appareil dentaire central



Panneaux latéraux



Boîte de commande




Panneau de commande



Câble d'alimentation



Câble de connexion LC (109 cm)



Couvercle de goulotte de câble



Écrous de réglage en plastique

Matériel de montage



vis à bois M4 x 16 mm (pour le panneau de contrôle)



Vis à métaux M6 x 16 mm



Vis à métaux M6 x 10 mm



Vis à bois M5 x 16 mm




Vis à métaux M6 x 40 mm



Serre-câbles

Liste complète des pièces

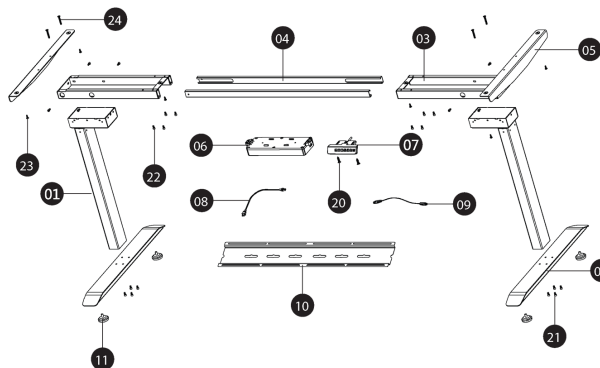


No.	Désignation	Quantité
1.	Les jambes	2
2.	Pieds	2
3.	Les extrémités de l'entretoise centrale	2
4.	Entretoises centrales	2
5.	Parties latérales	2
6.	Boîte de commande	1
7.	Panneau de commande	1
8.	Câble d'alimentation	1
9.	Câble de connexion LC	2
10.	Couvercle de conduit de câbles	1
11.	Écrous de réglage en plastique	4
20.	Vis à bois pour le panneau de commande M4 x 16 mm	2
21.	Vis de machine M6 x 16 mm	8
22.	Vis à métaux M6 x 10 mm	20
23.	Vis à bois M5 x 16 mm	6
24.	Vis à métaux M6 x 40 mm	4
25.	Pinces de câble	6

Instructions de montage

1.

Déposez tous les composants sur une surface et vérifiez que toutes les pièces et tous les outils énumérés sont présents.

Écartez complètement les extrémités de l'entretoise centrale (P3). A l'intérieur se trouvent les deux entretoises centrales (P4).

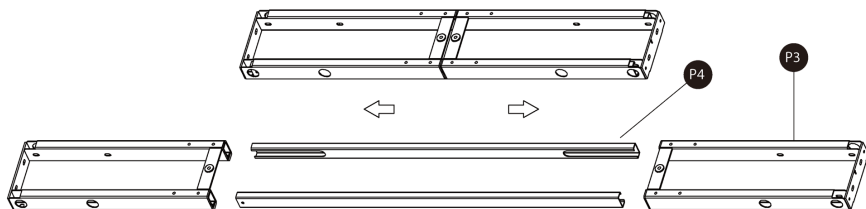


2.

Placez une des extrémités de l'entretoise centrale (P3) sur un côté.

Placez l'un des pieds (P1) dans l'extrémité centrale de l'entretoise (P3). Veillez à ce que la petite traverse (voir le marquage de la flèche) soit dirigée vers le haut par rapport à la jambe.

Insérez quatre vis à métaux M6 x 10 mm (P22) dans les trous de l'extrémité centrale de la jambe de force et vissez-les sans les serrer avec la clé hexagonale (quelques tours seulement).

Répétez l'étape 2 avec la deuxième jambe (P1) et l'extrémité centrale de l'entretoise (P3).

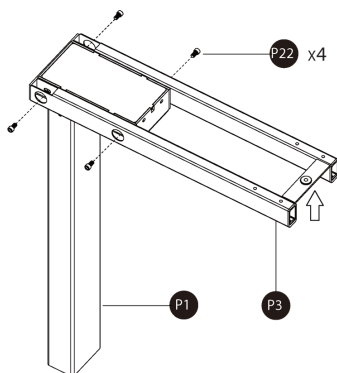


3.

Montez l'un des deux ensembles de pièces à partir de l'étape 2 comme indiqué. Insérez deux vis à métaux M6 x 40 mm (P24) dans les trous d'un panneau latéral (P5), puis dans l'extrémité/jambe de l'entretoise centrale.

Répétez l'étape 3 avec la deuxième pièce latérale (P5) et le deuxième assemblage.

i

Remarque: si vous avez des difficultés à insérer les vis de l'étape 2 ou 3, il est possible que les vis aient été trop serrées auparavant. Desserrez-les encore un peu.

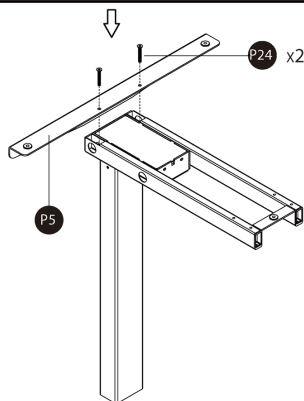


Instructions de montage

4.

Insérez les deux entretoises centrales (P4) dans les extrémités des entretoises centrales (P3) et faites glisser le cadre ensemble.


Placez le plateau de la table sous le cadre. Alignez le cadre et ajustez-le à la largeur souhaitée

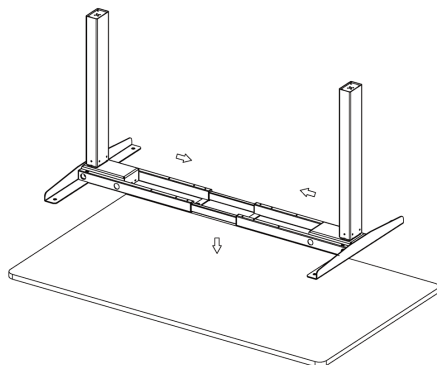

5.


Vérifiez à nouveau que le cadre est centré et non pas tordu sur le plateau de la table.

Vissez le plateau de la table au cadre à l'aide de 6 vis à bois M5 x 16 mm (P23).

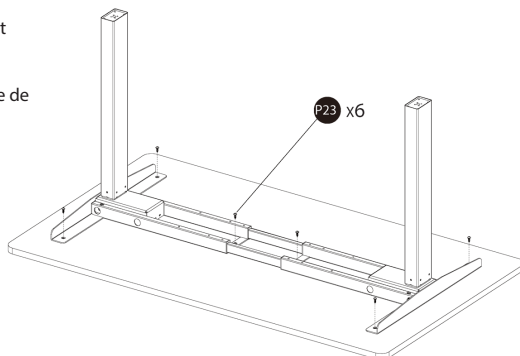

6.



Vissez le panneau de commande (P7) à la position souhaitée sur le plateau de table à l'aide des deux vis à bois M4 x 16 mm (P20)

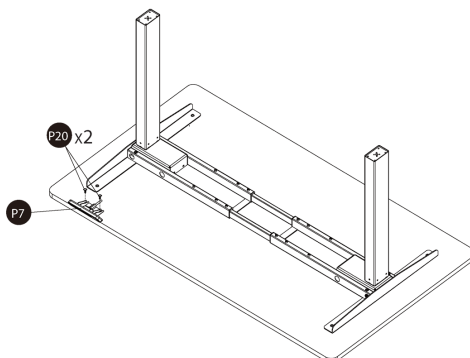

Instructions de montage

7.


Connectez les jambes (P1) et le boîtier de commande (P6) à l'aide des câbles de connexion LC (P9) (voir figure ci-dessous). Connectez le câble de connexion du panneau de commande (P7) à la boîte de commande (P6). Connectez le câble d'alimentation (P8) au boîtier de commande (P6).

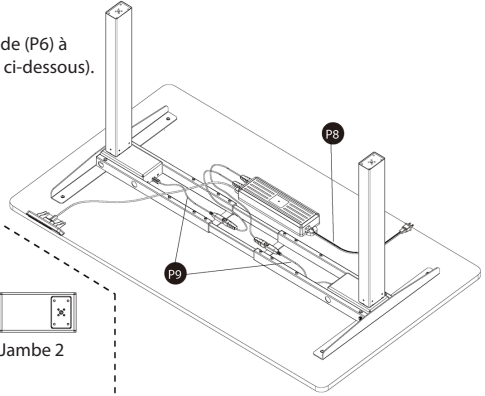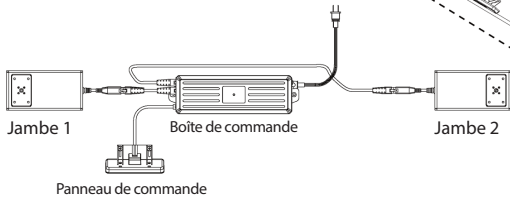

8.


Insérez le boîtier de commande (P6) au centre entre les entretoises centrales / les extrémités centrale de l'entretoise.

Vissez le couvercle du conduit de câbles (P10) aux entretoises centrales / les extrémités centrale de l'entretoise à l'aide d e 8 ou 12 vis à métaux M6 x 10 mm (P22). (Le nombre de vis dépend de la largeur du cadre).

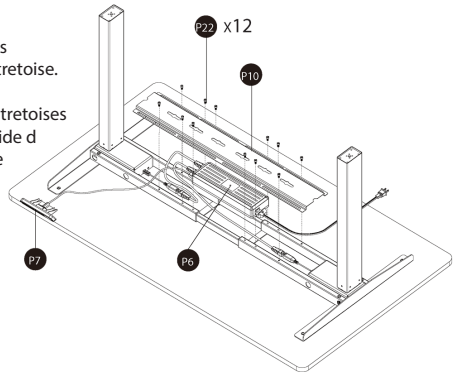

9.


Vissez les pieds (P2) aux jambes (P1) à l'aide de 4 vis à métaux M6 x 16 mm (P21) chacune. Fixez deux écrous de réglage en plastique (P11) au bas de chaque jambe.

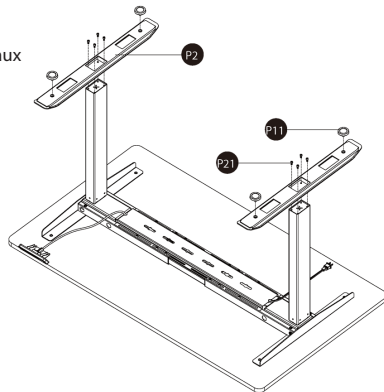

Instructions de montage

10.

Retournez le cadre du bureau assemblé et placez-le sur ses pieds - c'est tout !

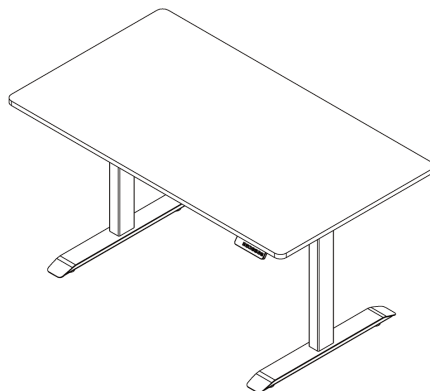

11.

Branchez le cordon d'alimentation (P8) à une source de courant (110-240V).



Attention: Dommages de biens ! Enlevez les objets qui pourraient faire obstacle au cadre du bureau. Positionnez le cadre du bureau de manière qu'il n'entre en contact avec aucun mur. Vérifiez que tous les câbles sont suffisamment longs.

Remarque: Avant la première utilisation, le cadre du bureau doit être réinitialisé:

Appuyez sur la touche du panneau de commande (P7) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le cadre soit complètement descendu. Appuyez à nouveau sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche „RES“. Relâchez la touche et appuyez à nouveau sur celle-ci jusqu'à ce que le cadre descende encore, remonte légèrement puis s'arrête. Relâchez le bouton. et vous avez terminé

Attention: risque de blessure ! Si une hauteur assise ou debout a été enregistrée et que l'on appuie sur le bouton correspondant de la position mémorisée, le cadre se déplace sans délai à la hauteur enregistrée.

12.

Autres fonctions et dépannage: voir les instructions du panneau de commande.

Instructions du panneau de contrôle



Reset

Lors de la première mise en marche et en cas de messages d'erreur **E 10, E20, E60** : Appuyez sur la touche **S** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que **rES** apparaisse à l'écran. La position des jambes est remise à la hauteur la plus basse.

Réglage de la hauteur

Appuyez sur ou pour augmenter ou diminuer la hauteur de la table.

Sauvegarde de la hauteur de la table

Appuyez sur **S**, puis sur ou pour sauvegarder la hauteur actuelle de la table comme hauteur d'assise ou de debout par défaut.

Menu

Appuyez sur le bouton **S** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que **S--** s'affiche sur l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche **S** pour accéder au menu.

Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans les éléments du menu, appuyez sur **S** pour sélectionner un élément :

Un Unité de mesure	Affichage de la hauteur : S en cm, I n en pouces
br Luminosité	faible, n normal ou H élevé luminosité de l'écran
bEE Bip sonore	OFF / On pour éteindre et allumer
CF Détection des collisions	OFF , 3 niveaux de sensibilité (L léger, n normal, H lourd)* * L (lumière) détecte également les faibles vibrations, c'est-à-dire L = haute sensibilité, H = basse sensibilité
SH Régler la hauteur	après réinitialisation : 0 limites de hauteur H hauteur / L profondeur réglable
Sn Numéro de série	apparaît en écriture phonétique à l'écran
St Rappel de la durée assise	0.5H ~ 9.5H réglable , 0.0H (off)
dE Mode démo	(verrouillé)

Messages d'erreur et dépannage

H0t Surchauffe	Laisser refroidir le support (20 min.)
E02 Collision / Vibration	Supprimer le déclencheur de collision, de vibration ou de basculement Appuyer sur une touche quelconque Effectuer une réinitialisation
E 10 Erreur de moteur	Vérifier les câbles et les branchements Éteindre/allumer Effectuer une réinitialisation
E20 Surcharge	Retirer les objets lourds du bureau Éteindre/mettre en marche Effectuer une réinitialisation
E3 1 Tension trop faible	Mise en marche/arrêt Effectuer une réinitialisation
E32 Tension trop élevée	Eteindre/allumer Effectuer une réinitialisation
E60 Erreur de synchronisation	Vérifier les câbles et les branchements des deux moteurs Éteindre/mettre en marche Effectuer une réinitialisation

Remarque: si le message d'erreur ne disparaît pas même après la réinitialisation, contactez le vendeur.

Remarque: si la différence de hauteur entre les jambes est supérieure à 4 cm, interrompez le processus de réinitialisation et contactez le vendeur.

Instructions relatives à la fonction de rappel de la durée étant assis

Réglages d'usine

La fonction de rappel de la durée étant assis du panneau de contrôle est désactivée par défaut.

Lorsque les paramètres de la fonction de rappel sont affichés pour la première fois, „2,0h“ est affiché comme heure de rappel

Activation/désactivation de la fonction de rappel

- 1) Appuyez sur le bouton **S** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume et affiche **S-**
- 2) Appuyez à nouveau **S**. Maintenant le menu: **Un** apparaît.
- 3) Appuyez plusieurs fois sur la touche **A** jusqu'à ce que à l'écran s'affiche **SE**.
- 4) Appuyez une fois sur le bouton **S** pour passer au réglage du rappel du temps assis. L'écran affiche maintenant le dernier rappel réglé (unité : heures).
- 5) Appuyez sur les touches **A** **M** pour régler l'intervalle de temps (réglage par intervalle de 1/2 heure, réglage possible de 0 à 9,5 heures).
- 6) Appuyez à nouveau sur le bouton **S** pour enregistrer les paramètres sélectionnés et activer le rappel.
- 7) Le réglage de „0,0h“ et l'enregistrement désactivent la fonction de rappel.

Explication

Lorsque la fonction de rappel est activée, le dernier temps de rappel enregistré reste mémorisé même après avoir été coupé ou débranché de la prise de courant.

Lorsque la fonction de rappel est activée, l'alarme de rappel est déclenchée après l'écoulement du temps défini, quelle que soit la hauteur actuelle du meuble.

Une fois l'alarme de rappel déclenchée, elle retentit toutes les deux minutes (9 bips 3 fois de suite).

Lorsque l'écran est en mode d'économie d'énergie, la troisième décimale de l'écran s'allume lorsque la fonction de rappel est activée. Si la fonction de rappel n'est pas activée, la troisième décimale ne s'allume pas non plus.

Si la hauteur de la table est modifiée avant que l'alarme n'ait retenti pour la troisième fois, la mesure de l'intervalle de temps recommence à zéro.

Si la hauteur de la table reste inchangée après que l'alarme de rappel ait retenti trois fois, la fonction de rappel est automatiquement désactivée.

Telaio per scrivania elettrico regolabile in altezza

Dati tecnici

Altezza regolabile	60,5 cm - 125,5 cm
Ampiezza regolabile	100,7 cm - 180 cm
Velocità di sollevamento	32mm/s (senza carico)
Carico massimale	100 kg
Ciclo di funzionamento	10% (mass. 2 min ON, 18 min OFF)
Caratteristiche	Meccanismo soft-start/stop (movimenti delicati) Piedi regolabili Funzione di memoria per 2 impostazioni dell'altezza

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di assemblare e utilizzare il telaio per scrivania.



Attenzione: lesioni da schiacciamento! Tenere le mani e le dita lontano dal telaio durante l'uso.

Pericolo: lesioni/elettrocuzione! Tenere i bambini lontani dal telaio e dai comandi.

Pericolo: scossa elettrica! Tenere i componenti elettrici lontano dall'acqua e da altri liquidi.

Pericolo: lesioni! Mai sedersi o stare in piedi sul telaio e mai sedersi o sdraiarsi sotto di esso.

Attenzione: danni alla proprietà! Non collocare sotto il telaio oggetti alti più di 50 cm.

Pericolo: scossa elettrica! Non aprire in nessun caso i componenti (gambe, cassetta di controllo e pannello di controllo).

Nota: Questo prodotto è progettato per un ciclo di funzionamento del 10% (2 min ON, 18 min OFF).

Nota: In caso di mancanza di corrente o se la spina di rete viene tirata, può essere necessario resettare il telaio manualmente (vedi passo 11).

Disclaimer

Questo telaio per scrivania è dotato di motori elettrici e quindi è destinato all'uso solo in ambienti asciutti. L'altezza del telaio è regolabile elettricamente per permettere una postura di lavoro ergonomicamente ottimale e cambiamenti regolari di postura. Qualsiasi altro uso è a rischio dell'utente.

Poppstar GmbH non si assume alcuna responsabilità per reclami in garanzia, reclami di responsabilità o lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da un'installazione, un funzionamento o una manutenzione impropri del telaio per scrivania.

Contatto


Poppstar GmbH
Heidelbergerstraße 49
D-74746 Höpfigen

E-mail: info@poppstar.eu
Tel: +49 (0)6283 21570-27 (lun.- ven. ore 14 - 17)
Chat: www.poppstar.eu (lun.- ven. ore 8 - 17)

Salvo errori di stampa. Il dispositivo, l'imballaggio e la documentazione del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Elenco delle parti


Strumenti necessari

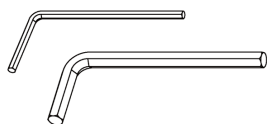

4mm & 5mm chiavi esagonali
(compresi nella fornitura)



Cacciavite a croce e/
o avvitatore a batteria




Flessometro

Componenti




x2

Gambe



x2

Piedi

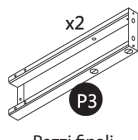

x2

Pezzi finali
delle barre medie




x2

Barre medie



x2

Parti laterali



x1

Cassetta
di controllo



x1

Pannello
di controllo




x1

Cavo di
collegamento allarete (tipo C)



x2

Cavo LC
(109 cm)



x1

Copertura
della canalina



x4

Cappucci
in plastica
regolabili

Parti per il montaggio



x2

Viti per legno
M4 x 16 mm (per il
pannello di controllo)



x8

Bulloni da macchine
M6 x 16 mm



x20

Bulloni da macchine
M6 x 10 mm



x6

Viti per legno
M5 x 16 mm



x4


Bulloni da macchine
M6 x 40 mm



x6

Morsetti

Elenco delle parti complessivo

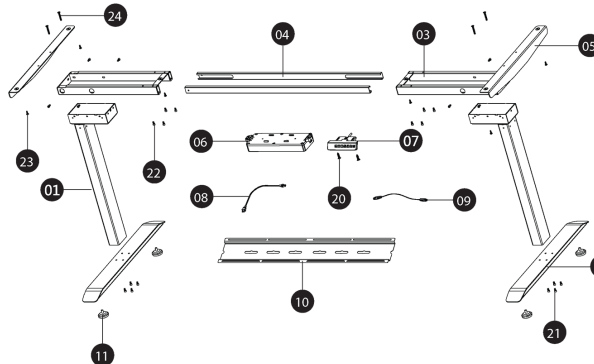

N. Designazione

Quantità


1. Gambe	2
2. Piedi	2
3. Pezzi finali delle barre medie	2
4. Barre medie	2
5. Parti laterali	2
6. Cassetta di controllo	1
7. Pannello di controllo	1
8. Cavo di collegamento alla rete (tipo C)	1
9. Cavo LC	2
10. Copertura della canalina	1
11. Cappucci in plastica regolabili	4
20. Viti per legno M4 x 16 mm	2
21. Bulloni da macchine M6 x 16 mm	8
22. Bulloni da macchine M6 x 10 mm	20
23. Viti per legno M5 x 16 mm	6
24. Bulloni da macchine M6 x 40 mm	4
25. Morsetti	6

Istruzioni di assemblaggio

1.

Disporre tutti i componenti su una superficie e controllare che tutte le parti e gli strumenti elencati siano presenti.

Tirare i pezzi finali delle barre medie (P3) completamente a parte. All'interno ci sono le due barre medie (P4).

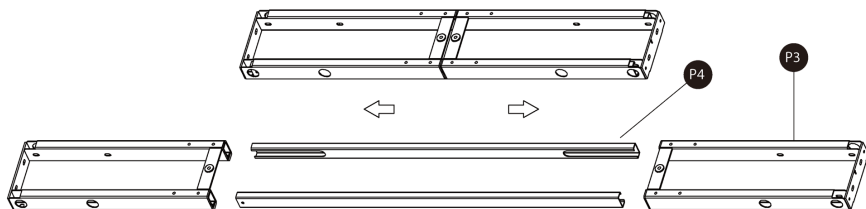


2.

Posizionare una delle barre medie (P3) su un lato. Posizionare una delle gambe (P1) in un pezzo finale della barra media (P3). Assicurarsi che la piccola trasversale (vedi freccia) sia rivolto verso l'alto rispetto alla gamba.

Inserire quattro bulloni da macchine M6 x 10 mm (P22) nei fori del pezzo finale e avvitarle leggermente con la chiave esagonale (solo pochi giri).

Ripetere il passo 2 con la seconda gamba (P1) e il secondo pezzo finale della barra media (P3).

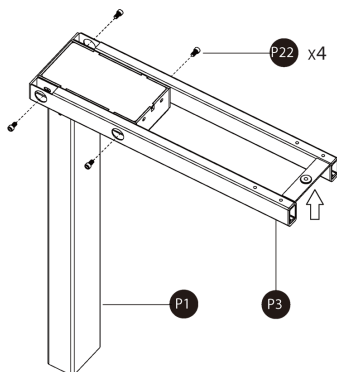


3.

Prepara uno dei due gruppi di parti del passo 2 come mostrato. Inserire due viti M6 x 40 mm (P24) attraverso i fori di una parte laterale (P5) e poi nel pezzo finale/gamba. Avvitare liberamente con la chiave esagonale. Ripetere il passo 3 con la seconda parte laterale (P5) e il secondo gruppo di parti.

i

Nota: se ha difficoltà a inserire le viti del passo 2 o 3, è possibile che le viti siano state precedentemente serrate troppo. Allentarli di nuovo leggermente.

Poi, se entrambi i gruppi di parti sono finiti, serrare di nuovo tutte le viti.

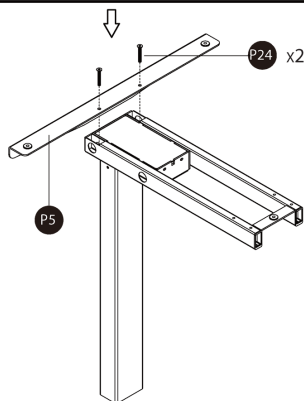


Istruzioni di assemblaggio

4.

Inserire entrambe le barre medie (P4) nei pezzi finali delle barre medie e spingere il telaio insieme.


Posizionare il piano della scrivania sotto il telaio.
Allineare il telaio e regolarlo alla ampiezza desiderata.

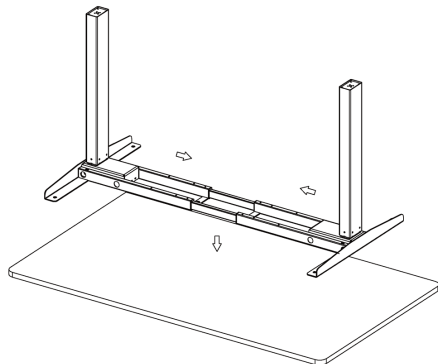

5.


Controllare di nuovo che il telaio sia centrato e non storta sul piano.

Avvitare il piano al telaio con 6 viti per legno M5 x 16 mm (P23).

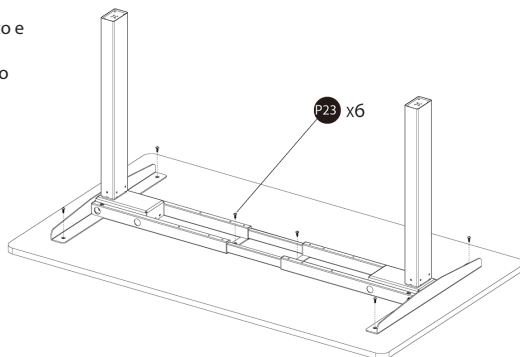

6.

Avvitare il pannello di controllo (P7) alla posizione desiderata sul piano della scrivania utilizzando le due viti per legno M4 x 16 mm (P20).

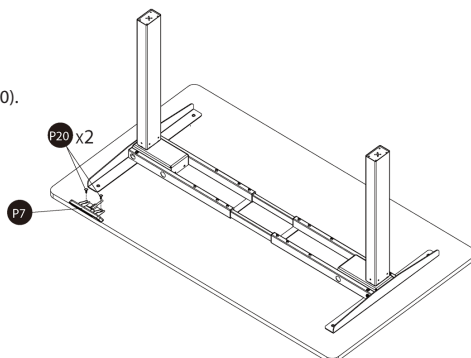



Istruzioni di assemblaggio

7.

Collegare le gambe (P1) e la cassetta di controllo (P6) utilizzando il cavo di collegamento LC (P9) (vedi figura seguente).

Collegare il cavo di collegamento del pannello di controllo (P7) alla cassetta di controllo (P6).


Collegare il cavo di rete (P8) alla cassetta di controllo (P6).

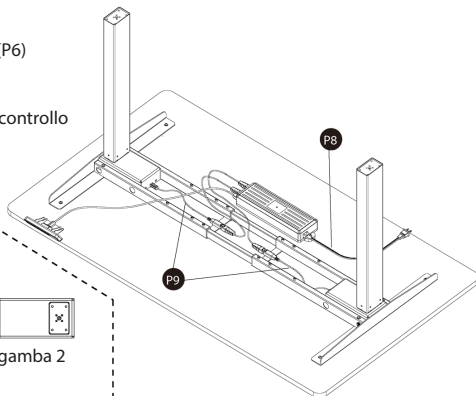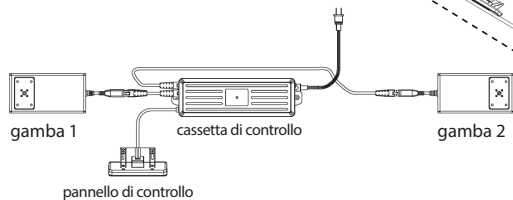

8.

Inserire la cassetta di controllo (P6) in mezzo nelle barre medie / pezzi finali delle barre medie.


Avvitare la copertura della canalina (P10) alle barre medie / pezzi finali delle barre medie con 8 o 12 bulloni da macchine M6 x 10 mm (P22). (La quantità di viti dipende dalla ampiezza del telaio impostato.)

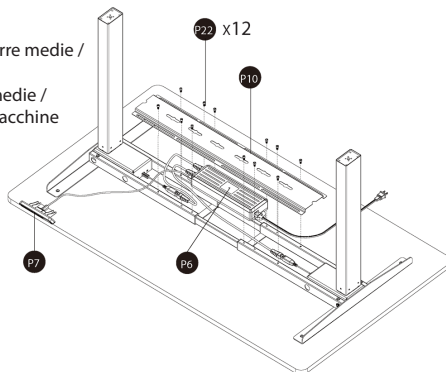

9.

Avvitare i piedi (P2) alle gambe (P1) con 4 viti M6 x 16 mm (P21) ciascuna.


Fissare due cappucci in plastica regolabili (P11) alla parte inferiore di ogni gamba.

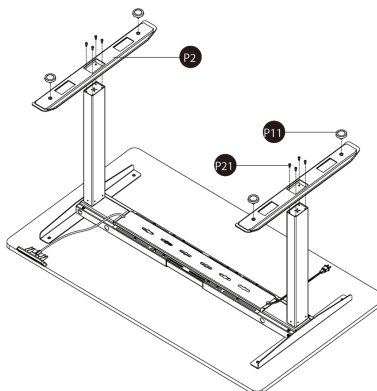

Istruzioni di assemblaggio

10.

Girare la struttura della scrivania assemblata a testa in giù e metterla sui suoi piedi - questo è tutto!

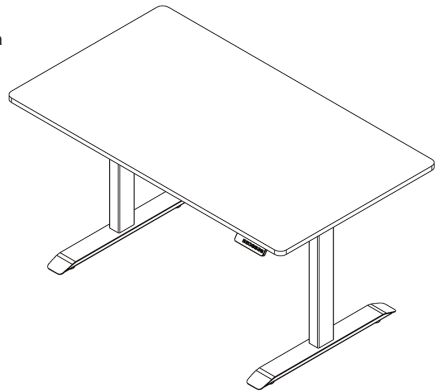

11.

Collegare il cavo di alimentazione (P8) a una fonte di alimentazione (110-240V).



Attenzione: danni alla proprietà! Rimuovere qualsiasi oggetto che possa ostruire il telaio della scrivania. Posizionare il telaio della scrivania in modo che non entri in contatto con nessuna parete. Controllare che tutti i cavi siano di lunghezza sufficiente.

Nota: Prima del primo utilizzo, il telaio della scrivania deve essere ripristinato:

Tenere premuto il tasto sul pannello di controllo (P7) fino a quando il telaio della scrivania si è spostato completamente verso il basso. Tenere premuto il tasto di nuovo fino a quando il display mostra „RES“. Rilasciare il tasto e premerlo di nuovo fino a quando il telaio si abbassa ulteriormente, si alza leggermente e poi si ferma. Rilasciare di nuovo il tasto , finito.

Attenzione: rischio di lesioni! Se è stata memorizzata un'altezza di seduta/in piedi e si preme il tasto corrispondente della posizione di memoria, il telaio si sposta all'altezza memorizzata senza ritardo.

12.

Per altre funzioni e risoluzione dei problemi: vedi le istruzioni per il pannello di controllo.

Istruzioni per il pannello di controllo



Reset

Dopo la prima accensione e in caso di messaggi di errore **E 10, E20, E60**: Tenere premuto il tasto **S** per 3 secondi, finché **rES** appare sul display. Il telaio riporterà entrambe le gambe alla loro altezza minima.

Regolazione dell'altezza

Premere o per alzare o abbassare l'altezza della scrivania.

Memorizzare l'altezza

Premere il tasto **S** e poi il tasto o per salvare l'altezza attuale come altezza di seduta standard o come altezza in piedi standard.

Menu

Tenere premuto il tasto **S** per 3 secondi finché **S--** appare sul display. Premere **S** ancora una volta per accedere al menu.

Usare i tasti per navigare nel menu e premere il tasto **S** per selezionare un elemento:

Un Unità	Unità dell'altezza: S in cm, I in pollici
br Luminosità	Luminosità del display: L bassa, N normale o H alta
bEE Segnale acustico	OFF / On per spegnere/accendere
CF Riconoscimento delle collisioni	OFF , 3 gradi di sensibilità (L alta, N normale, H bassa)* * L (alta) identifica anche collisioni piccole, cioè L = alta sensibilità, H = bassa sensibilità
SH Regolare l'altezza	dopo il Reset: 0 regolare i limiti di altezza: H alto / L basso
Sn Numero di serie	appare come scritta scorrevole
St Timer	regolazioni possibili 0.5H ~ 9.5H / 0.0H (OFF)
dE Versione demo	(disattivato)

Messaggi di errore e risoluzione di problemi

H0t Surriscaldamento	lasciare raffreddare il telaio (20 min.)
E02 Collisione / vibrazione	rimuovere l'origine della collisione, della vibrazione o dell'inclinazione premere un tasto arbitrario fare reset
E 10 Errore del motore	controllare cavi e connessioni spegnere e accendere fare reset
E20 Sovraccarico	rimuovere oggetti pesanti dal piano della scrivania spegnere e accendere fare reset
E31 Tensione troppo bassa	spegnere e accendere fare reset
E32 Tensione troppo alta	spegnere e accendere fare reset
E60 Errore nella sincronizzazione	controllare cavi e connessioni di entrambi i motori spegnere e accendere fare reset

Nota: se il messaggio di errore non scompare anche dopo il reset, contattare il venditore.

Nota: se la differenza d'altezza tra le due gambe è oltre 4 cm, interrompere il processo di reset e contattare il venditore.

Istruzioni sul timer (promemoria del tempo di seduta)

Preimpostazioni di fabbrica

La funzione di promemoria del tempo di seduta sul pannello di controllo è disattivata di default. Quando le impostazioni della funzione di promemoria vengono visualizzate per la prima volta, "2,0h" viene visualizzato come tempo di promemoria.

Attivare/disattivare il timer

- 1) Tenere premuto il tasto **S** per 3 secondi finché **S--** appare sul display.
- 2) Premere **S** ancora una volta. Ora appare il menu, iniziando con l'elemento **U**.
- 3) Premere il tasto **▲** diverse volte finché **S** appare sul display.
- 4) Premere il tasto **S** ancora una volta per accedere la funzione di promemoria del tempo di seduta. Ora appare sul display l'ultimo tempo di promemoria impostato (unità: ore).
- 5) Per impostare l'intervallo di tempo, premere **▲** **▼** (impostazione in passi di mezz'ora, regolazioni possibili 0,0 fino a 9,5 ore).
- 6) Premere il tasto **S** ancora una volta per salvare le impostazioni selezionate e per attivare il timer.
- 7) Disattivare il timer selezionando e salvando l'impostazione "0,0h".

Spiegazione

Se il timer è attivato, l'ultimo tempo di promemoria salvato continuerà ad essere salvato anche dopo che l'alimentazione è stata spenta o il telaio viene scollegato dalla rete.

Mentre il timer è attivato, l'allarme di promemoria viene attivato dopo che il tempo impostato è trascorso, indipendentemente dall'altezza corrente del telaio.

Dopo che l'allarme di promemoria è scattato, suonerà ogni due minuti (9 bip per 3 volte di seguito).

Mentre il display è in modalità di risparmio energetico, la terza posizione decimale del display si illumina se il timer è attivato. Se il timer non è attivato, non si accende nemmeno la terza cifra decimale.

Se l'altezza della scrivania viene cambiata prima che l'allarme suoni per la terza volta, la misurazione dell'intervallo di tempo inizia dall'inizio.

Se l'altezza del tavolo rimane invariata dopo che l'allarme di promemoria ha suonato tre volte, il timer viene automaticamente disattivato.

Base eléctrica para escritorio con ajuste de altura

Datos técnicos

Rango de altura	60,5 cm - 125,5 cm
Rango de ancho	100,7 cm - 180 cm
Velocidad de elevación	32mm/s (sin carga)
Carga máxima	100 kg
Ciclo de funcionamiento	10% (máx. 2 min. encendido, 18 min. apagado)
Características	Mecanismo start-stop suave Patas del escritorio ajustables 2 posiciones de memoria para ajuste da altura

Indicaciones de advertencia

Por favor, lea todo el manual de instrucciones con atención antes del montaje y la utilización del marco de escritorio.



¡Advertencia: Magulladuras! Mantenga manos y dedos alejados de la base.

¡Peligro de cortocircuitos/lesiones! Mantenga niños alejados del marco del escritorio y de los elementos de control.

¡Peligro de cortocircuitos! Mantenga componentes eléctricos alejados del agua y otros líquidos.

¡Peligro de lesiones! Nunca deberá sentarse o ponerse de pie en el marco del escritorio y nunca deberá sentarse o acostarse debajo de él.

¡Atención: Daños materiales! No coloque objetos con más de 50 cm de altura debajo de la base.

¡Peligro de cortocircuitos! En ningún caso debe abrir los componentes (piernas, caja de control o panel de control).

Nota: Este artículo está diseñado para un ciclo de funcionamiento del 10% (2 min. encendido, 18 min. apagado).

Nota: En el caso de un corte de corriente o de un desenchufe de la red, puede ser necesario reiniciar la base manualmente (ver paso 11).

Exención de responsabilidad

Esta base de escritorio tiene un motor eléctrico, así que sólo es adecuado para una utilización en entornos secos. La altura de la base puede ser ajustada para permitir una postura de trabajo ergonómicamente óptima y cambios regulares de postura. Cualquier otro tipo de utilización es por riesgo del usuario.

La empresa Poppstar GmbH no asume ninguna responsabilidad por reclamaciones de garantía, reclamaciones de responsabilidad civil, así como lesiones o daños materiales causados por una instalación, utilización o un mantenimiento inadecuado de la base de escritorio.

Contacto

Poppstar GmbH
Heidelbergerstraße 49
D-74746 Höpfigen

Correo electrónico: info@popstar.eu


Teléfono: +49 6283 2157027 (lunes a viernes de 14:00 - 17:00)

Servicio al cliente por chat: www.popstar.eu (lunes a viernes de 14:00 - 17:00)

Se reservan erratas y modificaciones en el aparato, el embalaje y la documentación del producto.

Piezas


Herramientas necesarias

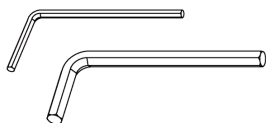

Llave Allen 4 mm y 5 mm
(incluido en el suministro)



Destornillador Phillips /
o destornillador eléctrico



Cinta métrica


Componentes



x2

P1


Piernas



x2

P2

Patas

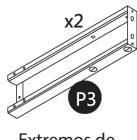

x2

P3

Extremos de
las barras transversales



x2

P4


Barras
transversales



x2

P5

Soportes laterales



x1

P6

Caja
de control



x1

P7

Panel
de control



x1

P8

Cable de
alimentación



x2

P9

LC Cable
de conexión (109 cm)



x1

P10

Tapa
del canal de cable



x4

P11

Patas niveladoras
de plástico

Material de montaje



P20

x2

Tornillos de madera
M4 x 16 mm
(para panel de control)



P21

x8

Tornillos de maquina
M6 x 16 mm



P22

x20

Tornillos de maquina
M6 x 10 mm



P23

x6

Tornillos de madera
M5 x 16 mm



P24

x4

Tornillos de maquina
M6 x 40 mm




P25

x6

Clips
de cable

Componentes

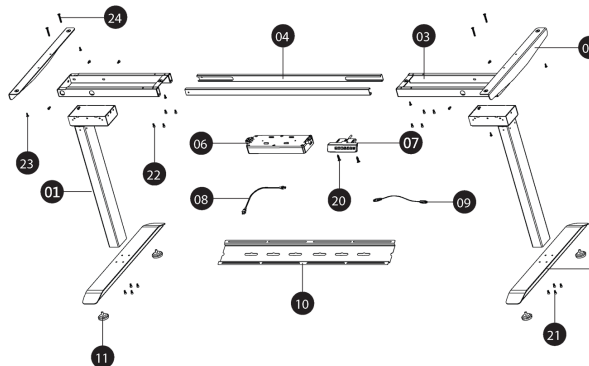

N.º de Denominación

Cant.


1. Piernas	2
2. Patas	2
3. Extremos de las barras transversales	2
4. Barras transversales	2
5. Soportes laterales	2
6. Caja de control	1
7. Panel de control	1
8. Cable de alimentación	1
9. LC cable de conexión	2
10. Tapa del canal de cable	1
11. Patas niveladoras de plástico	4
20. Tornillos de madera para el panel de control M4 x 16 mm	2
21. Tornillos de maquina M6 x 16 mm	8
22. Tornillos de maquina M6 x 10 mm	20
23. Tornillos de madera M5 x 16 mm	6
24. Tornillos de maquina M6 x 40 mm	4
25. Clips de cable	6

Instrucciones de montaje

1.

Colocar todos los componentes en una superficie y comprobar que todas las partes y herramientas listadas estén dentro del suministro.

Extraer los extremos de las barras transversales (P3) por completo. Allí están las barras transversales (P4).

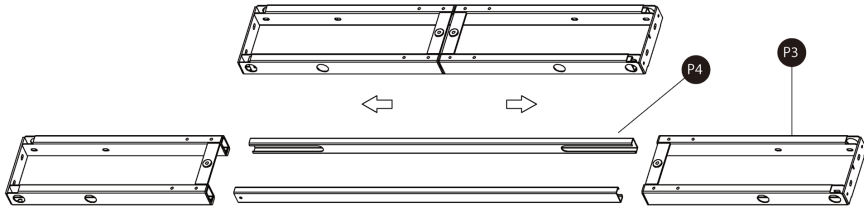


2.

Posicionar uno de los extremos (P3) en un lado.

Colocar una de las piernas (P1) en el extremo (P3). Asegúrese de que la pequeña barra (véase la marca de la flecha) apunte hacia arriba en comparación con la pierna.

Insertar los cuatro tornillos de máquina M6 x 10 mm (P22) en los agujeros del extremo de la barra y atornillarlos sin apretar con la llave Allen (sólo pocas vueltas).

Repetir el segundo paso con la segunda pierna (P1) y el extremo de la barra (P3).

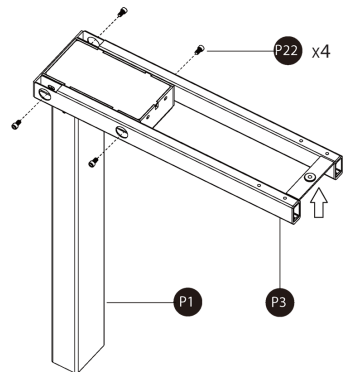


3.

Posicionar uno de los conjuntos del segundo paso tal como indicado. Insertar dos tornillos de máquina M6 x 40 mm (P24) en los agujeros de un soporte lateral (P5) y después colocarlo en el extremo de la barra/la pierna. Atornillar sin apretar con la llave Allen. Repetir el tercer paso con el segundo soporte lateral (P5) y el segundo conjunto.

i

Nota: En caso de que tenga dificultades para insertar los tornillos del paso 2 o 3, es posible que los tornillos se hayan apretado demasiado previamente. Vuelva a aflojarlos ligeramente.

A continuación, vuelva a apretar todos los tornillos de las dos partes terminadas.

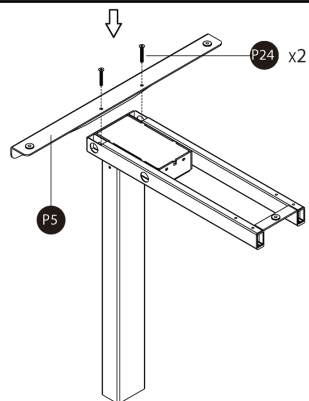


Instrucciones de montaje

4.


Colocar ambas barras transversales (P4) en los extremos de las barras transversales (P3) y empujar el marco para juntarla.

Posicionar el escritorio bajo del marco. Alinear la base y ajustar el ancho deseado.

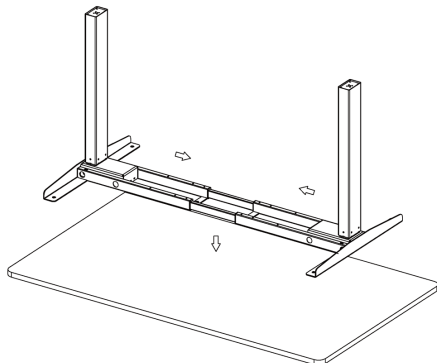


5.

Controlar nuevamente que el marco esté centrado y no torcido en el escritorio. Fijar la base con la ayuda de los 6 tornillos de madera M5 x 16 mm (P23) en el escritorio.

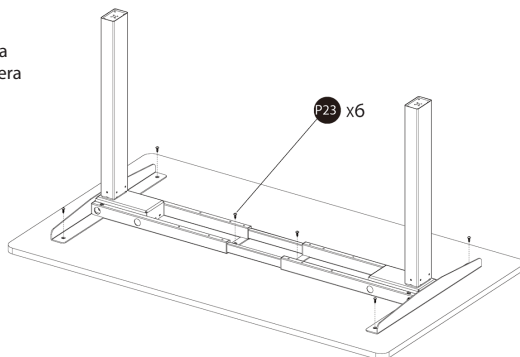

6.



Atornillar el panel de control a la posición deseada en el escritorio con los dos tornillos de madera M4 x 16 mm (P20).

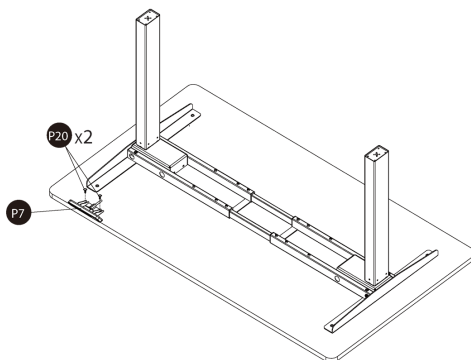

Instrucciones de montaje


7.

Conectar las piernas (P1) y la caja de control (P6) con el LC cable de conexión (P9) (véase la ilustración abajo).
Conectar el cable de conexión del panel de control (P7) a la caja de control (P6).
Conectar el cable de alimentación (P8) a la caja de control (P6).

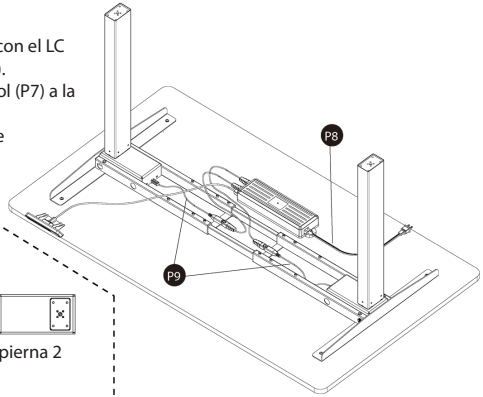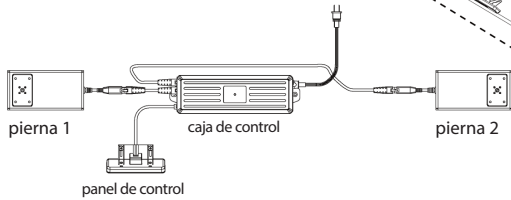


8.

Colocar la caja de control (P6) centrada entre las barras transversales y los extremos de las barras.
Atornillar la tapa del canal de cable (P10) con 8 o 12 tornillos de máquina M6 x 10 mm (P22) en las barras transversales / los extremos de las barras. (Cantidad de los tornillos necesitados depende de la anchura de la base ajustada).

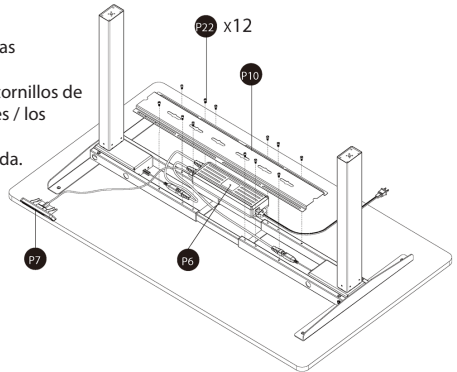

9.


Atornillar cada una de las patas (P2) con 4 tornillos de máquina M6 x 16 mm (P21) en las piernas.
Colocar dos patas niveladoras de plástico (P11) en la parte inferior de cada pata.

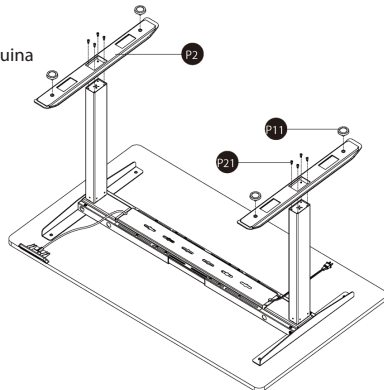

Instrucciones de montaje

10.

Girar el marco del escritorio completamente ensamblado y colocarlo sobre sus patas – ¡listo!

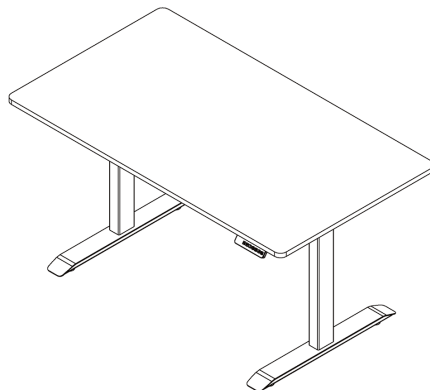

11.

Enchufar el cable de alimentación (P8) en una toma de corriente (110-240V).



¡Atención: Daños materiales! Retirar objetos que puedan ser obstáculos para el marco del escritorio. Colocar el marco del escritorio de manera que no entre en contacto con ninguna pared. Comprobar que todos los cables tienen la longitud suficiente.

Nota: Antes de la primera utilización, el marco del escritorio tiene que ser reiniciado:

Presionar el botón en el panel de control (P7) hasta que la base se haya movido completamente hasta abajo. Presionar nuevamente el botón hasta que el panel muestre "RES". Soltar el botón y volver a presionarlo hasta que la base baje de nuevo, suba ligeramente y se pare. Volver a soltar el botón y ya está.

¡Peligro de lesiones! En caso de que se haya programado una altura de asiento/de pie y se presione el botón correspondiente de la posición de memoria, el marco del escritorio se desplaza inmediatamente a la altura programada.

12.

Otras funciones y soluciones de problemas: véase el manual de instrucciones del panel de control.

Instrucciones del panel de control



Reinicio

Antes de la primera utilización o en caso de errores **E 10, E20, E60**:

Presionar **S** durante 3 segundos hasta que el panel muestre **rES**. La posición de las piernas se reinicia a la altura más baja.

Ajuste de altura

Presionar **▲** **▼** para subir o bajar la altura del escritorio.

Memoria

Presionar **S** y después presionar **Si** o **It** para guardar la altura actual del escritorio como altura de asiento/pie predeterminada.

Modo de configuración

Presionar **S** durante 3 segundos hasta que el panel muestre **S--**. Presionar nuevamente **S** para acceder al modo de configuración.

Navegar con los botones **▲** **▼** por los elementos del modo de configuración y presionar **S** para seleccionar un elemento:

Un Unidad de medida	Si indica la altura en cm y It en pulgadas
br Brillo	L bajo, N normal o H alto brillo del panel
bEE Pitido	OFF / On para desligar o ligar
CF Detección de colisiones	OFF , 3 niveles de sensibilidad (L bajo, N normal, H alto)* L bajo detecta colisiones mínimas, es decir: L = alta sensibilidad, H = baja sensibilidad
SH Ajuste de altura	Después del reinicio: 0 Programar límites de altura máxima H y mínima L
Sn Número serial	Desplaza en el panel
St Temporizador	0.5H ~ 9.5H programable / 0.0H (desligado)
dE Versión demo	(desactivado)

Mensajes de error y soluciones

H0t Sobrecalentamiento	Dejar que el marco se enfríe (20 minutos)
E02 Colisión / basculación	Eliminar la causa de la colisión, la inclinación o la vibración presionar cualquier botón para borrar reiniciar
E 10 Error del motor	Controlar cables y conexiones desligar y ligar reiniciar
E20 Sobrecarga	Retirar objetos pesados del escritorio
E31 Voltaje muy baja	Desligar y ligar reiniciar
E32 Voltaje muy alta	Desligar y ligar reiniciar
E60 Error de sincronización	Controlar cables y conexiones de ambos motores desligar y ligar reiniciar

Nota: En caso de que el mensaje de error no desaparezca ni siquiera después de reiniciar, póngase en contacto con el vendedor.

Nota: En caso de que la diferencia de altura entre las piernas sea superior a 4 cm, interrumpa el proceso de reinicio y póngase en contacto con el vendedor.

Manual de instrucciones para la función de recordatorio para movimiento

Configuración de fábrica

La función de recordatorio para movimiento del panel de control está desactivada por defecto.

Al visualizar la configuración del temporizador por primera vez, se muestra "2,0h" como hora de recordatorio.

Ligar y desligar la función de recordatorio

- 1) Presionar **S** durante 3 segundos hasta que el panel muestre **S--**.
- 2) Presionar nuevamente **S** para acceder al modo de configuración **U n**.
- 3) Presionar **▲** varias veces hasta que aparezca **5t** en el panel.
- 4) Presionar **S** una vez para alcanzar la configuración del temporizador. En el panel aparece la última hora de recordatorio ajustada (unidad: horas).
- 5) Para programar el período de tiempo, presionar ambas teclas **▲ ▼** (Ajuste en pasos de 1/2 hora, programación desde 0 hasta 9,5 horas).
- 6) Volver a presionar **S** para guardar la programación y activar la función de recordatorio.
- 7) Al programar "0,0h" y guardar, la función de recordatorio será desactivada.

Explicación

Cuando el temporizador está activado, la última hora de recordatorio guardada seguirá guardada aunque se apague o desenchufe el marco de escritorio.

Si el temporizador está activado, la alarma de recordatorio suena una vez transcurrido el tiempo programado, independientemente de la altura actual del marco de escritorio.

Después de que se active la alarma de recordatorio, suena cada dos minutos (9 pitidos 3 veces seguidos).

Cuando el panel de control está en modo de ahorro de energía, el tercer decimal del panel se enciende si la función de recordatorio está activada. En caso de que la función de recordatorio no esté activada, el tercer decimal tampoco se enciende.

En caso de que la altura del escritorio se modifique antes de que la alarma haya sonado por tercera vez, la medición del intervalo de tiempo vuelve a empezar desde el principio.

Si la altura del escritorio no cambia después de que la alarma de recordatorio haya sonado tres veces, la función de recordatorio se desactiva automáticamente.

Elektrisch hoogte verstelbaar bureauonderstel

Technische gegevens

Hoogtebereik	60,5 cm - 125,5 cm
Breedtebereik	100,7 cm - 180 cm
Snelheid op- en neergaan	32 mm/s (zonder gewicht)
Max. gewicht	100 kg
Gebruikscyclus	10% (max. 2 min. AAN, 18 min. UIT)
Eigenschappen	Zacht start/stop-mechanisme Verstelbare poten 2 opslagruimtes voor instelling hoogte

Veiligheidsinstructies

Gelieve deze instructies zorgvuldig door te lezen voordat u het bureauonderstel in elkaar zet en gebruikt.



Waarschuwing: kneuzingen! Houd uw handen en vingers uit de buurt van het frame tijdens het gebruik ervan.

Gevaar: verwondingen en elektrische shock! Houd uw kinderen uit de buurt van het bureauframe en de bedieningselementen.

Gevaar: elektrische shock! Houd elektrische onderdelen uit de buurt van water en andere vloeistoffen.

Gevaar: verwondingen! Ga nooit op het onderstel van het bureau zitten of staan en ga er nooit onder zitten of liggen.

Voorzichtig: materiële schade! Plaats geen voorwerpen van meer dan 50 cm hoog onder het onderstel.

Gevaar: elektrische shock! Maak de onderdelen in geen geval open (poten, bediening en bedieningspaneel).

Opmerking: dit product is ontworpen voor een gebruikscyclus van 10% (2 min. AAN, 18 min. UIT).

Opmerking: in geval van een stroomstoring of als de stekker uit het stopcontact is gehaald, kan het nodig zijn om het onderstel handmatig te resetten (zie stap 11).

Aansprakelijkheid

Dit bureauonderstel is uitgerust met elektromotors en is daarom alleen bedoeld om te gebruiken in droge omgevingen. Het onderstel is in hoogte verstelbaar om een ergonomisch optimale werkhouding en regelmatige veranderingen van houding mogelijk te maken. Elk ander gebruik is op eigen risico van de gebruiker.

Poppstar GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor garantieclaims, aansprakelijkheid-claims, evenals persoonlijke letsels of materiële schade die veroorzaakt wordt door een foute installatie, fout gebruik of fout onderhoud van het bureauonderstel.

Contact

Poppstar GmbH
Heidelbergerstraße 49
74746 Höpfingen
Duitsland

E-mail: info@poppstar.eu


Tel: +49 (0)6283 21570-27 (Ma. - Vr. 14 - 17 uur)

Live chat: www.poppstar.eu (Ma. - Vr. 8 - 17 uur)

Drukfouten en wijzigingen in het apparaat, de verpakking en de productdocumentatie voorbehouden.

Lijst met alle onderdelen


Vereist gereedschap

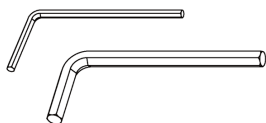

4 mm & 5 mm zeskantsleutel
(inbegrepen)



Kruiskopschroevendraaier en/
of accuschroevendraaier




Meetlint

Onderdelen




x2
P1

Poten



x2
P2

Voeten

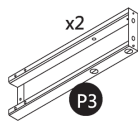

x2
P3

Dwarsstangen
uiteindes




x2
P4

Dwarsstangen
midden



x2
P5

Zijpanelen



x1
P6

Besturingsbox



x1
P7

Bedieningspaneel



x1
P8

Voedingskabel



x2
P9

LC-aansluitkabel
(109 cm)



x1
P10

Afdekplaat
voor kabels



x4
P11

Plastic
zeskantmoeren

Montagemateriaal



x2
P20

Hout Schroeven
M4 x 16 mm
(voor bedieningspaneel)



x8
P21

Machineschroeven
M6 x 16 mm



x20
P22

Machineschroeven
M6 x 10 mm



x6
P23

Hout Schroeven
M5 x 16 mm



x4
P24


Machineschroeven
M6 x 40 mm



x6
P25

Kabelklemmen

Volledige lijst met onderdelen

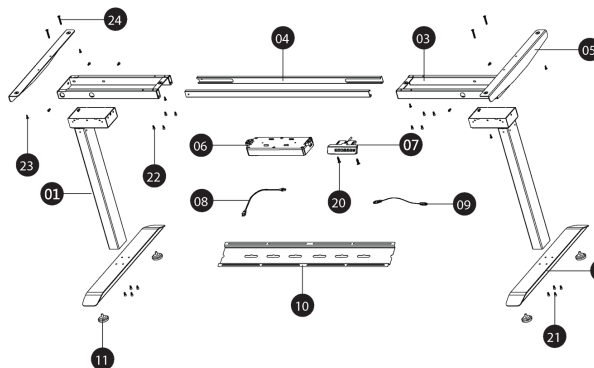

Nr. Onderdeel

Aantal


1. Poten	2
2. Voeten	2
3. Dwarsstangen uiteindes	2
4. Dwarsstangen midden	2
5. Zijpanelen	2
6. Besturingsbox	1
7. Bedieningspaneel	1
8. Voedingskabel	1
9. LC-aansluitkabel (109 cm)	2
10. Afdekplaat voor kabels	1
11. Plastic zeskantmoeren	4
20. Hout Schroeven voor bedieningspaneel M4 x 16 mm	2
21. Machineschroeven M6 x 16 mm	8
22. Machineschroeven M6 x 10 mm	20
23. Hout Schroeven M5 x 16 mm	6
24. Machineschroeven M6 x 40 mm	4
25. Kabelklemmen	6

Montage-instructies

1.

Leg alle onderdelen naast elkaar en controleer of alle onderdelen en het gereedschap van op de lijst aanwezig zijn.

Trek de dwarsstangen (P3) volledig uit elkaar. Hierin zitten de dwarsstangen voor in het midden (P4).

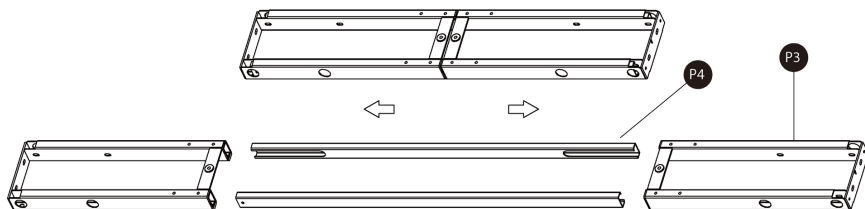


2.

Plaats één van de dwarsstangen voor aan de uiteindes (P3) aan één kant.

Plaats een van de poten (P1) in de dwarsstang (P3). Zorg ervoor dat de kleine dwarsstang (zie pijlmarkering) naar boven wijst t.o.v. de poot.

Plaats vier M6 x 10 mm machineschroeven (P22) in de gaten van de dwarsstangen (P3) en schroef ze half vast met de zeskantsleutel.

Herhaal stap 2 met de tweede poot (P1) en de dwarsstang (P3).

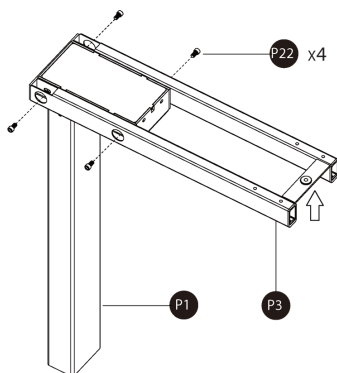


3.

Zet een van de twee constructies uit stap 2 recht zoals is afgebeeld. Steek twee M6 x 40 mm machineschroeven (P24) door de gaten in één zijpaneel (P5) en vervolgens in de dwarsstang voor aan de uiteindes (P3). Schroef ze half vast met de zeskantsleutel. Herhaal stap 3 met het tweede zijpaneel (P5) en de tweede constructie.

i

Opmerking: als u moeite heeft om de schroeven van stap 2 of stap 3 vast te draaien, is het mogelijk dat de schroeven te vast waren gedraaid. Draai ze dan weer een beetje losser. Draai vervolgens alle schroeven van beide afgewerkte onderdelen weer vast.

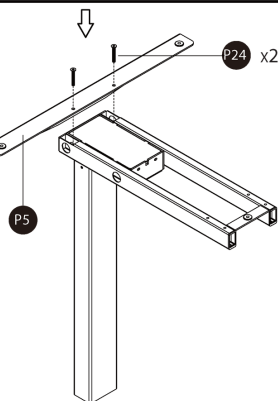


Montage-instructies

4.


Steek beide dwarsstangen voor in het midden (P4) in de dwarsstangen voor aan de uiteindes (P3) en duw het frame in elkaar.

Leg het tafelblad onder het frame. Plaats het frame en stel het in op de gewenste breedte.

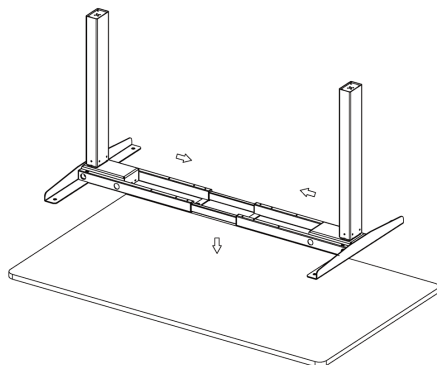


5.

Controleer nog eens of het frame correct ligt en niet scheef ligt op het tafelblad. Schroef het tafelblad aan het frame met 6 houtschroeven M5 x 16 mm (P23).

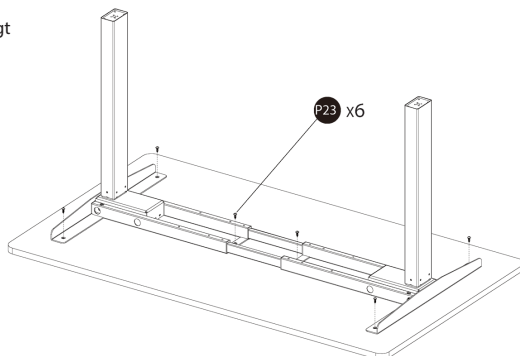

6.



Schroef het bedieningspaneel (P7) vast op de gewenste plaats op het tafelblad met de twee houtschroeven M4 x 16 mm (P20).

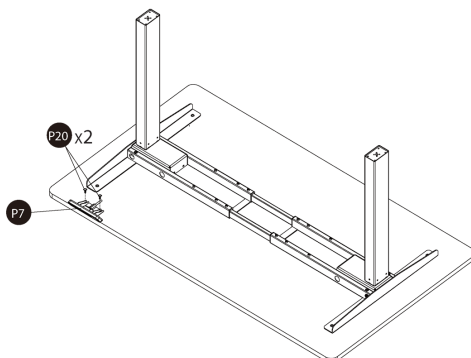

Montage-instructies


7.

Verbind de poten (P1) en de besturingsbox (P6) met elkaar met behulp van de LC-aansluitkabels (P9) (zie onderstaande figuur). Sluit de kabel van het bedieningspaneel (P7) aan op de besturingsbox (P6). Sluit de voedingskabel (P8) aan op de besturingsbox (P6).

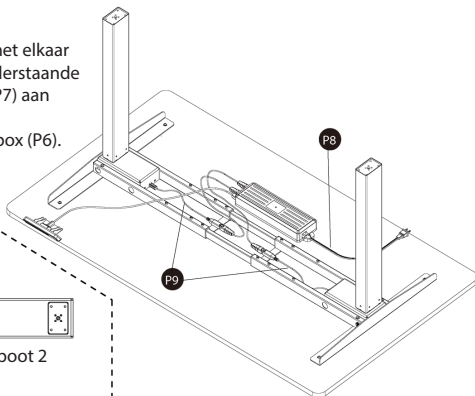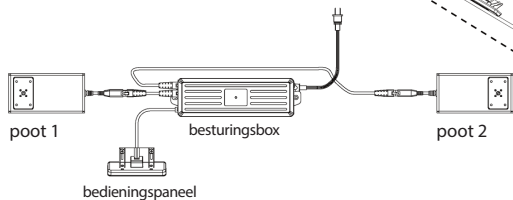


8.

Plaats de besturingsbox (P6) in het midden tussen de dwarsstangen (P4) en de dwarsstangen (P3). Schroef de afdekplaat voor kabels (P10) vast op de dwarsstangen (P3 en P4) met 8 of 12 M6 x 10 mm machineschroeven (P22) (het aantal schroeven hangt af van de breedte van het frame).

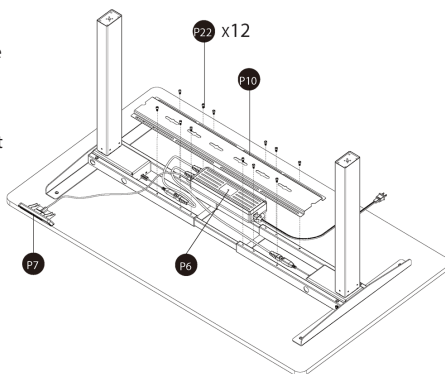

9.


Schroef de voeten (P2) vast aan de poten (P1) met telkens 4 machineschroeven M6 x 16 mm (P21). Bevestig twee van de plastic zeskantmoeren (P11) aan de onderkant van elke voet.

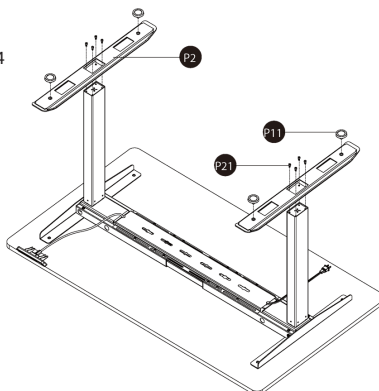

Montage-instructies

10.

Draai het volledige bureauframe nu om en plaats het op zijn poten en u bent klaar!

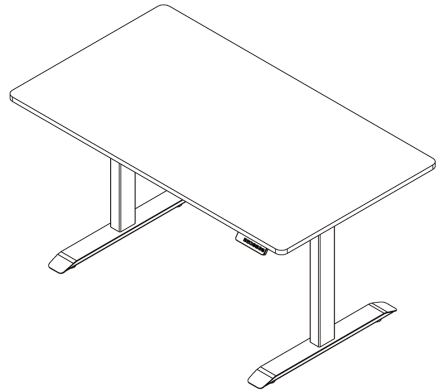

11.

Sluit de voedingskabel (P8) aan op stroom (110 - 240V).



Voorzichtig: materiële schade! Verwijder voorwerpen die in de weg kunnen staan van het bureauframe. Plaats het frame van het bureau zo dat het niet in contact komt met een muur. Controleer alle kabels of ze lang genoeg zijn.

Opmerking: vooraleer u het voor de eerste keer gebruikt, moet het onderstel opnieuw worden ingesteld: de -toets op het bedieningspaneel (P7) ingedrukt houden tot het onderstel helemaal naar beneden is gezakt. De -toets nog eens ingedrukt houden tot op het display "RES" verschijnt. De -toets loslaten en opnieuw indrukken tot het frame nog verder naar beneden gaat, een beetje omhoog gaat en dan stopt. Laat de -toets weer los en u bent klaar.

Let op: gevaar voor letsel! Als een zit- of stahoogte is opgeslagen en de overeenkomende toets van de opslagplaats wordt ingedrukt, dan beweegt het frame direct naar de opgeslagen hoogte.

12.

Voor meer functies en voor de oplossing van problemen: zie handleiding bedieningspaneel.

Handleiding bedieningspaneel



Resetten

Als het voor de eerste keer opstart en bij foutmeldingen **E 10.E20.E60**: houd de **S** toets 3 seconden ingedrukt tot **rES** op het display verschijnt. De poten zullen teruggezet worden naar de laagste hoogte.

Hoogte instellen

Druk op of om het frame naar boven of naar beneden te doen.

Hoogte opslaan

Druk **S** en daarna of om de huidige hoogte als standaard zit- of stahoogte in te stellen.

Menu

De **S** -toets 3 seconden ingedrukt houden totdat **S--** op het display oplicht. Druk nogmaals op **S** op het menu te openen.

Gebruik de pijltoetsen om door het menu te navigeren, druk op **S** om een item te selecteren:

Un Eenheid	Hoogteweergave: S in cm, n in inches
br Helderheid	L lage, n normale, H hoge displayhelderheid
bEE Pieptoon	OFF / On om aan en uit te zetten
CF Botsingsdetectie	OFF , 3 niveaus (L licht, n normaal, H zwaar)* * L (licht) detecteert ook lage trillingen, L = hoge gevoeligheid, H = lage gevoeligheid
SH Hoogte instellen	Na reset: 0 hoogtegrenzen H hoogte / L diepte instelbaar
Sn Serienumme	Verschijnt op display
St Timer herinnering	0.5H ~ 9.5H instelbaar / 0.0H (uit)
dE Demo mode	(mode vergrendeld)

Foutmeldingen en probleemoplossing

H0t Oververhit	Laat het frame afkoelen (20 min.)
E02 Botsing / trillingen	Vermijd mogelijke oorzaak voor botsing, trilling of kanteling Willekeurige toets indrukken RESET
E 10 Motor fout	Alle kabels en aansluitingen controleren Uit-/inschakelen RESET
E20 Overbelasting	Vermijd zware voorwerpen van het bureau Uit-/inschakelen RESET
E31 Spanning te laag	Uit-/inschakelen, RESET
E32 Spanning te hoog	Uit-/inschakelen, RESET
E60 Synchronisatie fout	Alle kabels en aansluitingen van beide motoren controleren Uit-/inschakelen RESET

Opmerking: als de foutmelding ook na het resetten niet verdwijnt, neem dan contact op met de verkoper.

Opmerking: als het hoogteverschil tussen de poten meer dan 4 cm is, onderbreek dan het resetproces en neem contact op met de verkoper.

Handleiding zittijd herinneringsfunctie

Instructies voor de instelling

De zittijd herinneringsfunctie van het bedieningspaneel is standaard uitgeschakeld. Als u voor de eerste keer de instellingen van de herinneringsfunctie ziet, wordt "2,0h" als herinneringstijd aangegeven.

In-/uitschakelen van de herinneringsfunctie

- 1) De **S**-toets 3 seconden lang ingedrukt houden, tot op het display **S--** oplicht.
- 2) Nog een keer op **S** drukken. Nu verschijnt het menu: **U n**.
- 3) De **▲**-toets enkele keren indrukken tot op het display **S E** verschijnt.
- 4) De **S**-toets een keer indrukken om tot de instellingen van de zittijd herinnering te komen. Het display toont nu de laatste ingestelde herinneringstijd (in uren).
- 5) Om de tijdsintervallen in te stellen, drukt u op de toetsen **▲** **▼** (instelling in 1/2-uur intervallen, instelling mogelijk van 0 tot 9,5 uren).
- 6) Nog een keer op de **S**-toets drukken om de gekozen instellingen op te slaan en de herinneringsfunctie te activeren.
- 7) Als u "0,0h" instelt en opslaat, dan wordt de herinneringsfunctie gedeactiveerd.

Verdere uitleg

Als de herinneringsfunctie is ingeschakeld, blijft de laatst opgeslagen herinneringstijd behouden, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld of het toestel is losgekoppeld.

Als de herinneringsfunctie is ingeschakeld, zal het herinneringsalarm afgaan nadat de tijd verstreken is, ongeacht de ingestelde hoogte van het onderstel.

Nadat het herinneringsalarm is afgegaan, klinkt het om de twee minuten (negen pieptonen, drie keer na elkaar).

Als het display in energiebesparingsmodus staat, licht het derde cijfer na de komma van het display op als de herinneringsfunctie is ingeschakeld. Als de herinneringsfunctie niet is ingeschakeld, dan licht ook het derde cijfer na de komma niet op.

Als u de hoogte van het onderstel wijzigt, voordat het alarm voor de derde keer heeft gepiept, dan begint de berekening van het tijdsinterval opnieuw vanaf het begin.

Als u de hoogte van het onderstel niet wijzigt nadat het herinneringsalarm drie keer heeft gepiept, dan wordt de herinneringsfunctie automatisch uitgeschakeld.

Elektroniskt höj- och sänkbart skrivbord

Teknisk specifikation

Höjdintervall	60,5 cm - 125,5 cm
Breddintervall	100,7 cm - 180 cm
Körhastighet	32mm/s (utan belastning)
Maximal belastning	100 kg
Pulslängd	10% (max. 2 min. på, 18 min. av)
Egenskaper	Mjuk-start/stopp-mekanism Justerbara fötter Möjlighet att spara 2 höjinställningar

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan produkten tas i bruk.



Varning: Klämrisk! Håll händer och fingrar borta från skrivbordsunderredet under användning.

Varning: Risk för skada/elstötar! Håll alltid barn på avstånd från eldrivna höj- och sänkbara skrivbord och kontrollenheter.

Varning: Elstötar! Säkerställ att ingen elektrisk komponent exponeras för vätska.

Varning: Risk för skada! Sitt eller stå inte på skrivbordsunderredet. Kryp inte under eller ligg under skrivbordsunderredet.

OBS: Risk för skada på egendom! Placera inga föremål vars höjd överstiger 50 cm under skrivbordet.

Varning: Risk för elstötar! Öppna inte någon av komponenterna – ben, kontrollenhet eller knappanel.

OBS! Den här produkten är designad för en pulslängd på 10 % (2 min. på, 18 min. av)

OBS! Vid händelse av strömavbrott eller om stickkontakten inte är ansluten kan en manuell återställning bli nödvändig (se steg 11 i monteringsanvisningen).

Användning och ansvar

Detta skrivbord är utrustat med en elmotor och därför enbart utformat för användning i torra utrymmen. Skrivbordsunderredet är höj- och sänkbart för att möjliggöra en så ergonomisk arbetsposition som möjligt. Användaren har på så sätt möjlighet att ändra sin arbetsposition efter behov. All annan användning sker på användarens egen risk.

Poppstar GmbH ansvarar inte för skador på person och egendom som orsakats av felaktig installation, drift eller underhåll av produkten. Ingen garanti ges om produkten används felaktigt eller om säkerhetsanvisningarna/ monteringsanvisningarna inte efterföljts.

Kontakt

Poppstar GmbH
Heidelbergerstraße 49
74746 Höpfigen
Germany

E-post: info@poppstar.eu


Tel: +49 (0)6283 21570-27 (Mån.- Fre. 14 - 17)

Live-Chat: www.poppstar.eu (Mån.- Fre. 8 - 17)

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand göra ändringar av produkten. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produktinformation och kataloger.

Komponentlista


Erforderliga verktyg

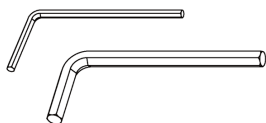

4mm & 5mm insetnyckel
(ingår i leveransen)




Stjärnskruvmejsel eller bormaskin




Måttband


Medföljande delar



Bordsben



Bordsfötter




Tvårskena



Mittska



Sidoprofil



Kontrollenhet




Knappanel
med display



Elkabel



LC-anslutningskabel (109 cm)



Kabelränna



Justeringsmutter
av plast

Monteringsmaterial



Träskruv
M4 x 16 mm
(för knappanel)



Maskinskriv
M6 x 16 mm



Maskinskriv
M6 x 10 mm



Träskruv
M5 x 16 mm




Maskinskriv
M6 x 40 mm



Kabelklämma

Lista medföljande delar

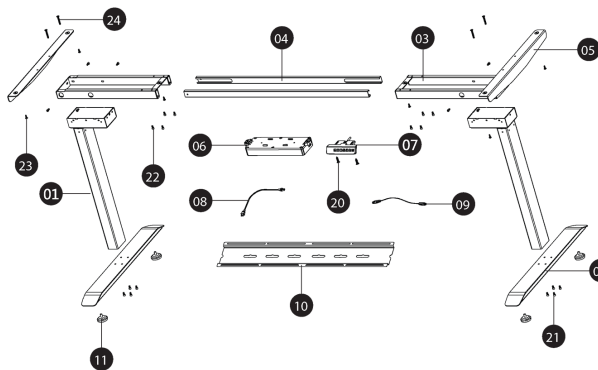

Nr. Beteckning

Mängd


1. Bordsben	2
2. Bordsfötter	2
3. Tvårskena	2
4. Mittska	2
5. Sidoprofil	2
6. Kontrollenhet	1
7. Knappanel med display	1
8. Elkabel	1
9. LC-anslutningskabel	2
10. Kabelränna	1
11. Justeringsmutter av plast	4
20. Träskruv för knappanel M4 x 16 mm	2
21. Maskinskriv M6 x 16 mm	8
22. Maskinskriv M6 x 10 mm	20
23. Träskruv M5 x 16 mm	6
24. Maskinskriv M6 x 40 mm	4
25. Kabelklämma	6

Montering

1.

Lägg ut alla delar och tillbehör för att säkerställa att allt som listas under rubriken "medföljande delar/tillbehör" medföljer i leveransen.

Dra skrivbordsunderredets två tvärskenor från varandra (P3). Inne i dessa finner du de två mittskenor. (P4).

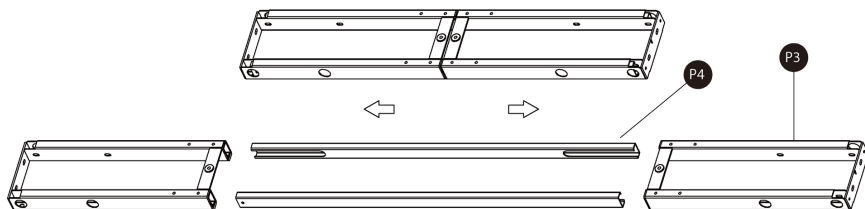


2.

Lägg en av underredets tvärskenor på sidan (P3) och placera ett av bordsbenen (P1) i skenan (P3.) Kontrollera att det lilla tvärstaget (se pilmarkering) pekar uppåt i förhållande till benet.

Fäst fyra maskinskruvar M6 x 10 mm (P22) i tvärskenans hål och skruva fast dessa löst med insexnyckeln (skruva bara in skruvarna några få varv).

Upprepa punkt 2 med det andra bordsbenet (P1) och den andra tvärskenan (P3).

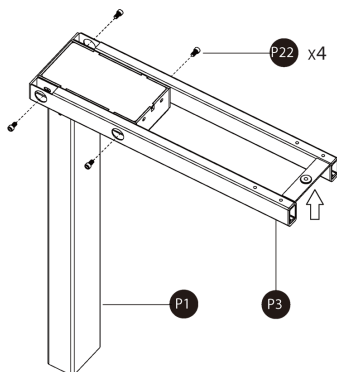


3.

Ställ upp en av de två färdigmonterade delarna ur steg två som bilden visar. Skruva in två maskinskruvar M6 x 40 mm (P24) genom hålen på en sidoprofil (P5) och därefter genom tvärskenan/bordsbenet. Skruva fast skruvarna löst med hjälp av insexnyckeln.

Upprepa steg tre med den andra sidoprofilen och den andra tvärskenan/bordsbenet.

i

Hänvisning: Uppstår problem med att fästa skruvarna i steg två eller tre kan detta bero på att skruvarna skruvats fast för hårt i början. Lossa därför skruvarna något. När du är färdig skall samtliga skruvar skruvas fast ordentligt.

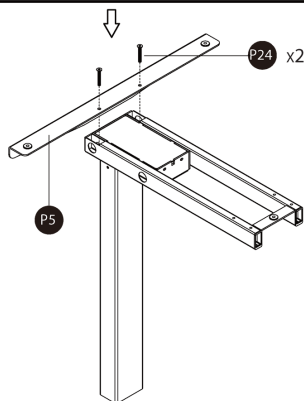


Montering

4.

Placera mittskenorna (P4) i tvärskenorna (P3) för att skjuta ihop skrivbordsunderredet.

Placera skrivbordsskivan under bordsunderredet.


Placera underredet i rätt läge och justera dess bredd.

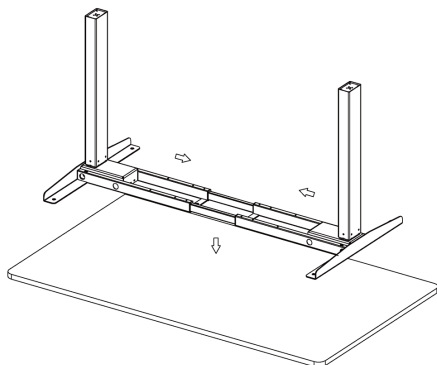

5.


Kontrollera så att underredet inte ligger snett på bordsskivan utan har en korrekt position.

Skruva med hjälp av 6 träskruvar M5 x 16 mm (P23) fast underredet i bordsskivan.

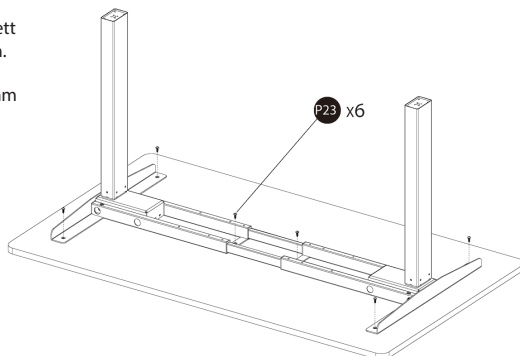

6.

Skruva fast knapppanelen (P7) med hjälp av de två träskruvarna M4 x 16 mm (P20) i önskad position i bordsskivan.

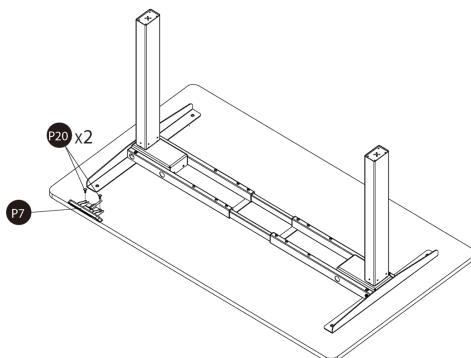



Montering

7.

Koppla bordsbenen (P1) till kontrollenheten (P6) med hjälp av LC-anslutningskabeln (P9) (se bild).

Koppla sladden mellan knapppanelen (P7) och kontrollenheten (P6).


Koppla elkabeln (P8) till kontrollenheten (P6).

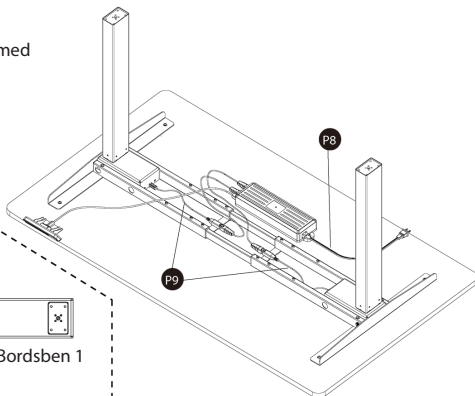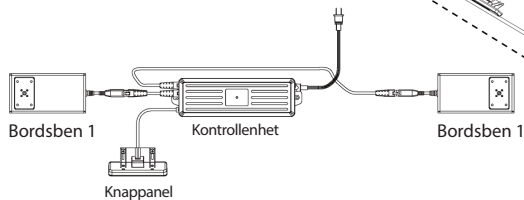

8.

Placera kontrollenheten (P6) mitt emellan mittskenorna/tvårskenorna.


Skruva fast kabelrännan (P10) med 8 till 12 maskinskravar M6 x 10 mm (P22) i mittskenan/tvårskenan. (Antal skruvar beror på hur brett underredet skall vara.)

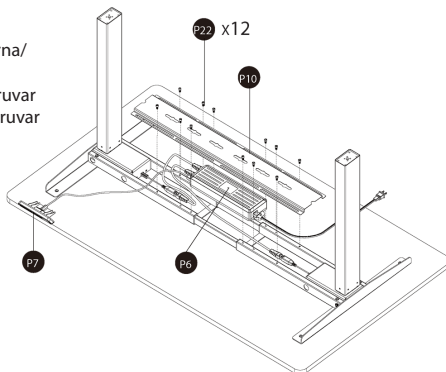

9.

Montera fast bordsfötterna (P2) med vardera 4 maskinskravar (M6 x 16 mm (P21) på bordsbenen (P1).


Skruva fast två justeringsmuttrar av plast (P11) under bordsfötterna.

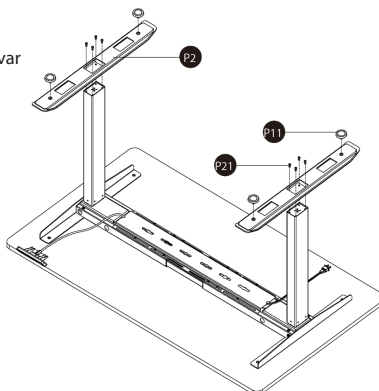

Montering

10.

Vänd på det färdigmonterade skrivbordet.
Var minst två personer för att vända skrivbordet.
Färdigt!

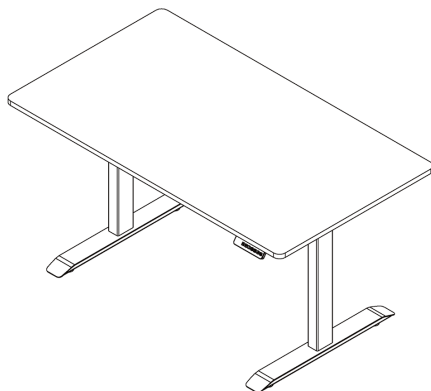

11.

Anslut elkabeln (P8) till ett eluttag (110-240V).



Varning: Risk för sakskada! Säkerställ att inga hinder föreligger vid höjning/sänkning av skrivbordet. Säkerställ att skrivbordet inte vidrör någon vägg. Säkerställ att alla kablar har erforderlig längd för att klara höjdförändringarna.

Viktigt: Du måste återställa skrivbordet innan det tas i bruk för första gången.

Tryck på och håll ner -knappen på knapppanelen (P7) tills skrivbordsskivan når sin lägsta höjd. Släpp knappen. Tryck på och håll ner -knappen igen till det står „RES“ på displayen. Släpp -knappen. Tryck på och håll ner -knappen igen tills skrivbordsskivan sänks ytterligare lite, sedan höjs en aning och stannar till. Släpp -knappen. Ditt skrivbord är nu redo att tas i bruk.

Varning: Risk för skada! Om en viss höjdinställning sparats och knappen för denna inställning trycks ner kommer bordet att anpassa sin inställning omedelbart.

12.

För fler funktioner och problemlösning se bruksanvisning för knapppanel

Instruktion knapppanel



Återställning

Innan skrivbordet tas i bruk för första gången och vid felmeddelande **E 10, E20, E60**:

Tryck på och håll ner **S**-knappen i tre sekunder till **rES** visas på displayen. Bordet körs då i sin lägsta position.

Höjdställning

Tryck på eller för att höja eller sänka skrivbordet.

Spara höjdställning

Tryck på **S** och sedan på eller för att spara höjdställningarna.

Meny

Håll in **S**-knappen 3 sekunder tills **S--** visas på displayen. Tryck på **S**-knappen igen för att komma till menyn.

Använd för att navigera i menyn. Tryck på **S** för att välja ett alternativ i menyn:

Un Höjdenhet	S höjd i cm, n höjd i tum
br Ljusstyrka	L låg, n normal eller H hög ljusstyrka på displayen.
bEE Alarmsignal	OFF / On på eller av
CF Kollisionsigenkänning	OFF L lätt, n normal, H hög* * L =reagerar även på lätta störningar. L =hög sensibilitet. H =låg sensibilitet
SH Höjdställning	Efter återställning: 0 höjdgränser H höjd / L djup justerbara
Sn Serienummer	Visas på displayen
St Tidsinställning	0.5H ~ 9.5H timmars inställningsintervall / 0.0H inaktiv
dE Demonstrationsläge	(Inaktiverat)

Felmeddelande och felsökning

H0t Överhettning	Låt underredet kylas ner i 20 minuter.
E02 Kollision/vibration	Avlägsna orsaken till kollisionen, skakningen eller lutningen. Tryck på valfri knapp Återställning
E 10 Motorfel	Kontrollera alla kablar och anslutningar Stäng av/på Återställning
E20 Överbelastning	Avlägsna tunga föremål från skrivbordet Stäng av/på Återställning
E31 För låg spänning	Stäng av/på, Återställning
E32 För hög spänning	Stäng av/på, Återställning
E60 Synkroniseringsfel	Kontrollera kablar och anslutningar till motorerna stäng av/på Återställning

Hänvisning: Ta kontakt med försäljaren om felmeddelandet kvarstår efter att en återställning utförts.

Hänvisning: Avbryt återställningen om höjdskillnaden mellan bordsbenen uppgår till mer än 4 cm och ta kontakt med säljaren.

Bruksanvisning: tidsinställning för skrivbordshöjd

Standardinställning

Knapppanelens påminnelsefunktion för tidsinställning är avaktiverad som standard.

När inställningarna för påminnelsefunktionen visas för första gången visas „2,0h“ som ett förinställt tidsintervall.

Starta/stäng av påminnelsefunktionen

- 1) Håll **S**-knappen intryckt i tre sekunder tills symbolen **S--** blir synlig på displayen.
- 2) Tryck på **S**-knappen en gång till. Nu blir menyn synlig på displayen: **U**.
- 3) Tryck på **A**-knappen flera gånger, tills symbolen **S** blir synlig på displayen.
- 4) Tryck en gång på **S**-knappen för att komma till tidsinställningen för skrivbordshöjden. Displayen visar nu det senast inställda tidsintervallet (enhet: timmar).
- 5) För att ställa in tidsintervallet tryck på knapparna **A** **M** (inställningarna kan göras i steg om 1/2 timme från noll till nio timmar).
- 6) Tryck på **S**-knappen igen för att spara de valda inställningarna och aktivera påminnelsen.
- 7) Påminnelsefunktionen inaktiveras genom att du väljer „0,0h“ och spara.

Förklaring

Om påminnelsefunktionen är aktiverad sparas den senast inprogrammerade påminnelsetiden även om skrivbordet stängts av eller kopplats bort från eluttaget.

Om påminnelsefunktionen är aktiverad utlöses påminnelsealarmet efter att den inställda tiden har gått ut oavsett vilken höjd skrivbordet har.

När larmet har utlöstes hörs det varannan minut (nio signaler tre gånger efter varandra).

När displayen befinner sig i energisparläge lyser den tredje decimalen på displayen om påminnelsefunktionen är aktiverad. Om påminnelsefunktionen inte är aktiverad lyser inte den tredje decimalen.

Om höjdinställningen förändras innan alarmet ljuder för tredje gången så börjar tiden för tidsintervallet om på nytt.

Om bordshöjden förblir oförändrad efter att påminnelsealarmet har hörts tre gånger avaktiveras påminnelsefunktionen automatiskt.

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości

Dane techniczne

Zakres regulacji wysokości	60,5 cm - 125,5 cm
Zakres regulacji szerokości	100,7 cm - 180 cm
Predkość przeskoku	32mm/s (bez obciążenia)
Maksymalne obciążenie	100 kg
Cykl pracy	10% (maks.2 min. pracy ciągłej, 18 min.wył)
Inne funkcje	mechanizm soft-start/ stop Możliwość regulacji nóg stelażu Tryb pamięci do zapisania 2 wysokości

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem montażu i użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi stelażu.



Uwaga: ryzyko zmiążdżenia! Ręce i palce należy trzymać w czasie uruchamiania mechanizmu z dala od ram stelażu.

Ryzyko obrażeń/porażenia prądem! W czasie pracy stelaża dzieci powinny zachować odpowiedni odstęp.

Ryzyko porażenia prądem! Części elektryczne należy chronić przed działaniem wody i innych płynów.

Ryzyko obrażeń! Pod żadnym pozorem nie wolno siadać ani stawać na stelażu, ani kłaść się lub siadać pod nim.

Uwaga: uszkodzenia przedmiotów! Nie należy umieszczać pod biurkiem żadnych przedmiotów wyższych niż 50 cm.

Ryzyko porażenia prądem! Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać części składowych stelażu (nóg, panelu sterowania, wyświetlacza).

Wskazówka: Cykl pracy produktu wynosi 10% (maks.2 min. pracy ciągłej, 18 min.wył).

Wskazówka: w razie awarii prądu, lub po uprzednim odłączeniu z gniazda elektrycznego, konieczne może być ręczne ustawienie wysokości stelażu biurka do poziomu wyjściowego (patrz p. 11).

Wyłączenie odpowiedzialności

Nasz stelaż pod biurko wyposażony jest w silniki elektryczne, dlatego przeznaczony jest on do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Dzięki funkcji regulacji wysokości biurka z łatwością można zmienić je w ergonomiczne stanowisko do pracy, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Produkt należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i uwagami w niej zawartymi, odpowiedzialność i ryzyko związane z niestosowaniem się do ww instrukcji ponosi sam użytkownik.

Firma Poppstar Sp. z o.o. (Poppstar GmbH) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, wyrządzone osobom lub przedmiotom, płynące z nieprawidłowej instalacji, obsługi czy konserwacji stelażu.

Kontakt

Poppstar GmbH
Heidelbergerstraße 49
74746 Höpfigen
Niemcy

E-mail: info@poppstar.eu


Tel: +49 (0)6283 21570-27 (poniedziałek- piątek 14:00-17:00)

Live-Chat: www.poppstar.eu (poniedziałek- piątek 8:00-17:00)

Błędy w druku oraz zmiany produktu, zmiany na opakowaniu i w dokumentacji produktu zastrzeżone.

Lista części


Potrzebne narzędzia

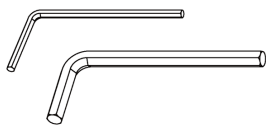

Klucze imbusowe 4mm i 5mm
(dołączone do przesyłki)



Śrubokręt krzyżowy i/lub wkrętarka




Taśma miernicza

Części składowe



x2
P1


Nogi



x2

P2

Stopy



x2


P3

Rama




x2
P4

Prowadnica



x2
P5

Wspornik blatu



x1
P6

Sterownik



x1
P7

Panel sterowania



x1
P8

Kabel zasilający



x2
P9

Kabel przyłączeniowy z wtyczką LC (109 cm)



x1
P10

Kanał kablowy



x4
P11

Śruba regulacyjna z tworzywa sztucznego

Materiał montażowy



x2
P20

Wkręty M4 x 16 mm (do montażu panelu sterowania)



x8
P21

Śruby M6 x 16 mm



x20
P22

Śruby M6 x 10 mm



x6
P23

Wkręty M5 x 16 mm



x4
P24


Śruby M6 x 40 mm



x6
P25

Zaciski kablowe

Pelna lista wszystkich części

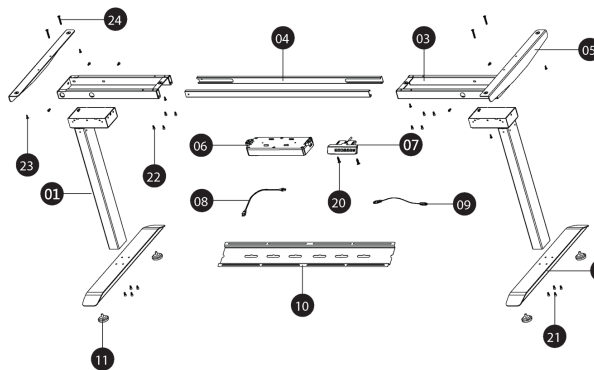


Nr	Nazwa	Ilość
1.	Nogi	2
2.	Stopy	2
3.	Rama	2
4.	Prowadnica	2
5.	Wspornik blatu	2
6.	Sterownik	1
7.	Panel sterowania	1
8.	Kabel zasilający	1
9.	Kabel przyłączeniowy z wtyczką LC (109 cm)	2
10.	Kanał kablowy	1
11.	Śruba regulacyjna z tworzywa sztucznego	4
20.	Wkręty M4 x 16 mm	2
21.	Śruby M6 x 16 mm	8
22.	Śruby M6 x 10 mm	20
23.	Wkręty M5 x 16 mm	6
24.	Śruby M6 x 40 mm	4
25.	Zaciski kablowe	6

Instrukcja montażu

1.

Rozłóż na płaskiej powierzchni wszystkie elementy zestawu i upewnij się, że otrzymałeś wszystkie ww wyszczególnione części i materiały do montażu.

Wysuń całkowicie pierwszą część ramy (P3), wewnątrz znajdują się obie prowadnice (P4).

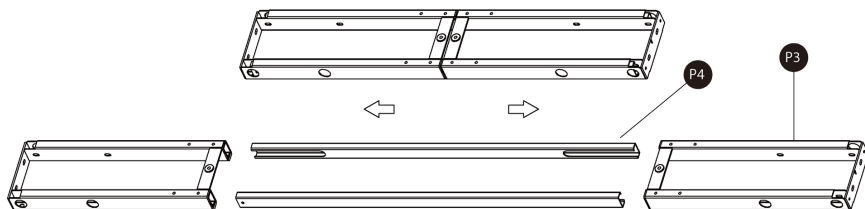


2.

Część ramy (P3) odłóż na bok.

Nogę biurka (P1) umieść w pierwszej części ramy (P3). Zwróć uwagę, żeby poprzeczka (oznaczona strzałką) zwrócona była ku górze w stosunku do nogi.

Włóż cztery śruby M6 x10mm (P22) do otworów w pierwszej części ramy i za pomocą klucza imbusowego lekko przykręć nogę (narusze nie dokręcaj mocno śrub).

Czynność powtórz dla drugiej nogi (P1) i drugiej części ramy (P3).

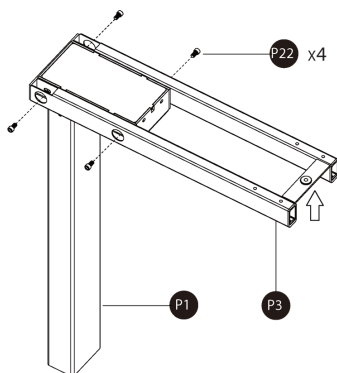


3.

Postaw jedną ze złożonych części stelażu z p. 2, tak jak pokazane zostało to na rysunku. Włóż dwie śruby M6 x 40mm (P24) do przygotowanych otworów we wsporniku blatu (P5), a następnie w końcówkę ramy/nogę stelażu. Śruby dokręć narazie jedynie lekko kluczem imbusowym. Czynność powtórz dla drugiej części ramy i drugiego wspornika blatu. Teraz przykręć mocno wszystkie śruby.

i


Wskazówka: zbyt mocne wcześniejsze przykręcenie śrub może skutkować trudnościami przy wetknięciu śrub z p.2 i p.3, w takim wypadku należy je poluzować.

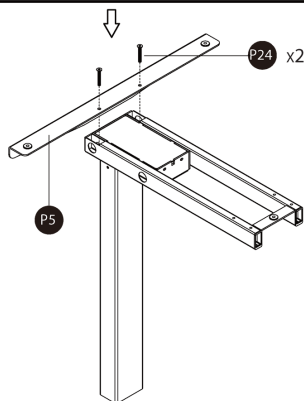

Instrukcja montażu

4.


Wsuń prowadnice (P4) w obie końcówki ramy (P3), następnie zsuń w całość. Pod stelażem umieść blat biurka, dopasuj i ustaw pożądaną szerokość.

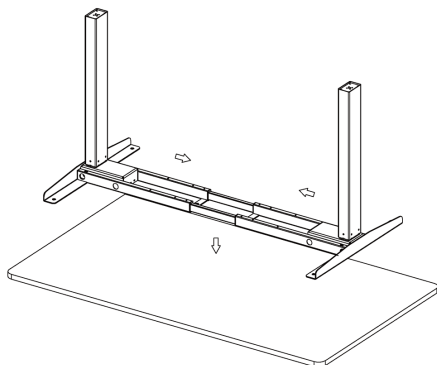

5.


Zwróć szczególną uwagę, by stelaż znajdował się w pozycji prostej i na środku blatu.

Przy pomocy sześciu wkrętów M6 x 15 mm (P23) przymocuj blat biurka do stelażu.

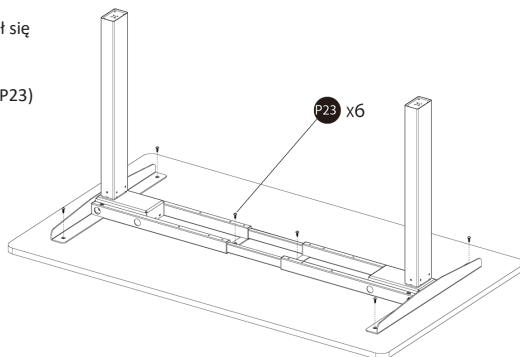

6.

Przy pomocy dwóch wkrętów M4 x 16mm (P20) w wybranym miejscu przykręć do blatu panel sterowania (P7).

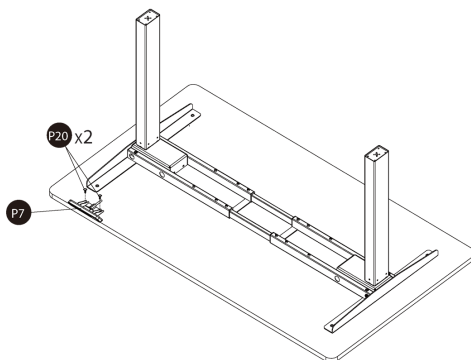



Instrukcja montażu

7.

Nogi (P1) i sterownik (P6) połącz przy pomocy kabla przyłączeniowego z wtyczką LC (P9) (patrz rysunek poniżej).


Podłącz panel sterowania (P7) do sterownika (P6).

Podłącz kabel zasilający (P8) do sterownika (P6).

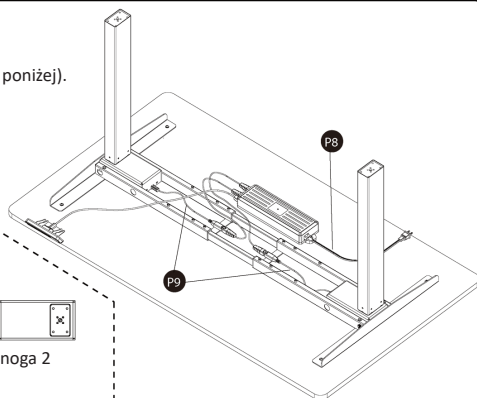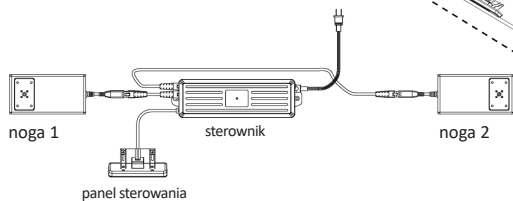

8.


Umieść sterownik (P6) na środku prowadnicy/ramy .
Za pomocą ośmiu do dwunastu śrub M6 x 10 mm (P22)
przykręć kanał kablowy (P10) do prowadnicy/ramy
(ilość potrzebnych śrub zależy od ustawionej szerokości stelażu).

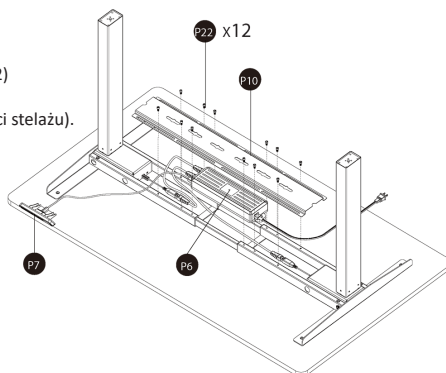

9.

Przy pomocy czterech śrub M6 x 16mm (P21) przykręć
stopy (P2) do nóg stelażu (P1).


Przymocuj po dwie śruby regulacyjne (P11) na spodzie
każdej stopy.

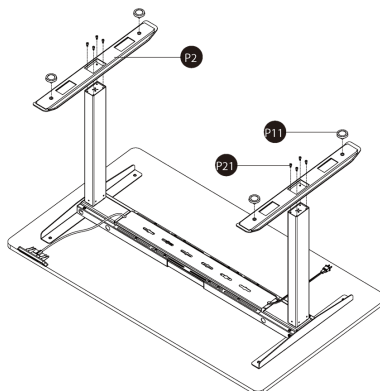

Instrukcja montażu

10.

Tak zmontowany stelaż obróć i postaw na nogach- gotowe!

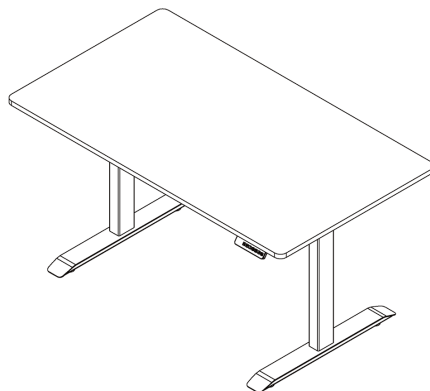

11.

Kabel zasilający (P8) podłącz do źródła prądu (110-240 volt).



Uwaga: ryzyko uszkodzenia przedmiotów! Należy usunąć przedmioty, które mogą stanowić przeszkodę dla biurka. Biurko należy ustawić tak, by nie dotykało żadnych ścian. Należy upewnić się, że długość kabla jest odpowiednia.

Wskazówka: Przed pierwszym użyciem należy wykonać reset urządzenia:

Naciśnij na panelu sterowania (P7), i trzymaj do momentu, w którym biurko osiągnie najniższą pozycję. Ponownie naciśnij przycisk i przytrzymaj do momentu, w którym wyświetlacz pokaże „RES”. Zwolnij przycisk i ponownie naciśnij , przytrzymaj - stelaż ponownie się obniży, następnie nieco podniesie i zatrzyma. Zwolnij przycisk i gotowe.

Uwaga ryzyko obrażeń! W razie uprzedniego zaprogramowania pożądanej wysokości do pracy na stojąco lub siedząco i naciśnięciu odpowiedniego przycisku biurko przyjmie natychmiast, bez zapowiedzi, zaprogramowaną wysokość.

12.

Opis pozostałych funkcji panelu sterowania i rozwiązywań problemów znajdziesz w instrukcji obsługi panelu sterowania.

Instrukcja obsługi panelu sterowania



Funkcja: Reset

Przed pierwszym użyciem, jak i przy pojawieniu się komunikatów o błędzie **E 10, E20, E60**:

Naciśnij przycisk **S** i przytrzymaj do momentu pojawienia się na wyświetlaczu **rES**. Stełaż obniży się do najniższego możliwego poziomu.

Ustawianie wysokości

Naciśnij przycisk **↑** lub **↓** by obniżyć lub podwyższyć stelaż biurka.

Zapisywanie w pamięci wybranej wysokości

Naciśnij **S** a potem **L** lub **H** by zapisać aktualną wysokość blatu jako standardową.

Menu

Naciśnij przycisk **S** i przytrzymaj 3 sekundy, do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się **S--**. Następnie naciśnij ponownie by dotrzeć do menu.

Przyciski **↑** lub **↓** służą do nawigacji menu, przycisk **S** do wybrania odpowiedniego punktu w menu.

U	Jednostka miary	Wskaźnik wysokości: S w cm, I w calach
br	Jasność	L - niski, N - normalny, H - wysoki poziom jasności wyświetlacza
bEE	Sygnal dźwiękowy	OFF / On Włącznik/Wyłącznik
CF	Detektor kolizji	Trzy poziomy czułości (L - niski, N - normalny, H - wysoki)* * L - wysoka wrażliwość na wstrząsy, H - niska wrażliwość na wstrząsy
SH	Ustawienie wysokości	Po wykonaniu resetu: 0 Maksymalny zakres ruchu H podwyższanie / L obniżanie
Sn	Numer serii	Przewijanie na wyświetlaczu
St	Przypomnienie o zmianie pozycji	0.5H ~ 9.5H ustawienie czasu / 0.0H (deaktywacja/wyłączone)
dE	Tryb demo	(blokada)

Komunikaty o błędzie i rozwiązywanie problemów

Hot	Przegrzanie	Chłodzenie urządzenia (20 min.)
E02	Kolizja/Wstrząs	Usuń przedmiot wywołujący kolizję, wstrząs, przekrzywienie i naciśnij dowolny przycisk i Wykonaj reset
E 10	Awaria silnika	Sprawdź połączenia kablowe i Wyłącz/Włącz i Wykonaj reset
E20	Przeciążenie	Usuń ciężkie przedmioty z blatu biurka i Wyłącz/Włącz i Wykonaj reset
E31	Zbyt niskie napięcie	Wyłącz/Włącz i Wykonaj reset
E32	Zbyt wysokie napięcie	Wyłącz/Włącz i Wykonaj reset
E60	Brak synchronizacji	Sprawdź połączenia kablowe obydwu silników i Wyłącz/Włącz i Wykonaj reset

Uwaga: jeśli kod błędu nie znika po wykonaniu resetu skontaktuj się ze sprzedawcą

Uwaga: jeśli różnica wysokości nóg stelażu jest większa niż 4 cm zaprzestań wykonywania resetu i skontaktuj się ze sprzedawcą

Ustawianie przypomnienia zmiany pozycji pracy

Ustawienia fabryczne

Funkcja przypomnienia zmiany pozycji pracy jest domyślnie ustawiona na panelu sterowania jako nieaktywna/wyłączona. Przy pierwszym wyświetleniu ustawień przypomnienia zmiany pozycji pracy pojawi się wartość czasu „2,0h” godziny.

Włączanie/Wyłączanie funkcji

- 1) Naciśnij przycisk **S** i przytrzymaj 3 sekundy do momentu, gdy wyświetlacz wskaże **S-**.
- 2) Ponownie naciśnij przycisk **S**. Na wyświetlaczu pojawi się **Ur**.
- 3) Naciśnij przycisk **▲** kilka razy, do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się **5.0**.
- 4) Naciśnij przycisk **S** jeden raz, by dotrzeć do menu, następnie wybierz funkcję przypomnienia zmiany pozycji. Wyświetlacz wskaże ostatnio ustawiony czas (jednostka czasowa: godziny).
- 5) Za pomocą przycisków **▲** **▼** ustaw pożądany przedział czasowy (wartość czasu przypomnienia zwiększa/zmniejsza się po każdym naciśnięciu o pół godziny; możliwy do ustawienia czas to 0 do 9,5 godziny).
- 6) Ponownie naciśnij przycisk **S** by zapisać i aktywować Twoje ustawienia.
- 7) By wyłączyć/deaktywować funkcję przypomnienia ustaw wartość czasu „0,0h”.

Dodatkowe informacje

Jeśli funkcja przypomnienia jest aktywna/włączona to ostatnio ustawiona wartość czasu zostanie zapisana trwale w pamięci urządzenia, również po odłączeniu urządzenia ze źródła prądu.

Jeśli funkcja przypomnienia jest aktywna/włączona dźwiękowy sygnał przypominający zostanie wyemitowany po upływie ustawionego czasu, niezależnie od tego na jakiej wysokości znajduje się biurko.

Sygnał dźwiękowy przypominający zostanie wyemitowany co dwie minuty (po dziewięć krótkich sygnałów w trzech seriach).

Gdy wyświetlacz znajduje się w trybie oszczędzania energii, a funkcja przypomnienia jest aktywna/włączona, wyświetlacz wskazuje trzecie miejsce dziesiętne, gdy funkcja przypomnienia nie jest aktywna/włączona miejsce to nie zostaje wyświetlane.

Jeśli wysokość biurka zostanie zmieniona jeszcze przed wyemitowaniem trzykrotnego dźwiękowego sygnału przypominającego, ustawiona wartość czasu będzie liczona od początku.

Gdy po trzykrotnie wyemitowanym sygnale przypomnienia wysokość biurka nie zostanie zmieniona, funkcja przypomnienia zmiany pozycji pracy zostanie automatycznie wyłączona/deaktywowana.